

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	LZO/25/00748
Nájomca:	Michal Sadloň - vinárstvo	Dátum objednávky:	15.12.2025 08:37
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	15.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	15.12.2025 08:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	15.12.2025 15:25
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT128HK	VIN:	WF0EXXTTRENU50709
Model vozidla:	Ford Transit Skříň	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Úžitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximálny výkon (kW):	95	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	6.10.2022	Platnosť technickej kontroly do:	27.06.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	5.10.2026	Stav tachometra:	195737 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Taurus	235/65 R16	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Taurus	235/65 R16	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Matador	235/65 R16	Zimné	4
Pravá zadná pneumatika	Matador	235/65 R16	Zimné	4
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	235/65 R16		8

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	2 665,97	3 279,14
Obchodná zľava	541,85	666,48
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	2 124,12	2 612,67

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 15.12.2025

Podpis

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 787

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Jaroslav Harazin

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predný nárazník	Deformácia	Vymeniť	Nie	399,62	199,81	199,81
2	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	1 202,29	0,00	1 202,29
Poznámka: Vyhrievané							
3	Smerovka bočná P späť.zrkadlo	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
4	Dvere zadné pravé	Deformácia	Opraviť	Nie	404,73	202,37	202,36
5	D stĺpik ľavý	Deformácia	Opraviť	Nie	279,33	139,67	139,66
6	Zadný nárazník	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
7	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
Ostatné							
8	Kľúč od vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	300,00	0,00	300,00
9	Interiér - znečistené	Znečistené	Čistenie	Nie	80,00	0,00	80,00

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)

2 665,97

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)

2 665,97

541,85

2 124,12

Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predný nárazník - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 399,62 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 199,81 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 Čelné sklo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: Vyhrievané |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 1 202,29 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 1 202,29 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 Smerovka bočná P späť.zrkadlo - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



- 4 Dvere zadné pravé - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 404,73 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 202,36 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 D stĺpik ľavý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 279,33 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 139,66 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6	Zadný nárazník - Škrabance - Akceptovateľné	Poznámka:
Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
Spôsob opravy:	Vymeniť	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6




- 7 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7

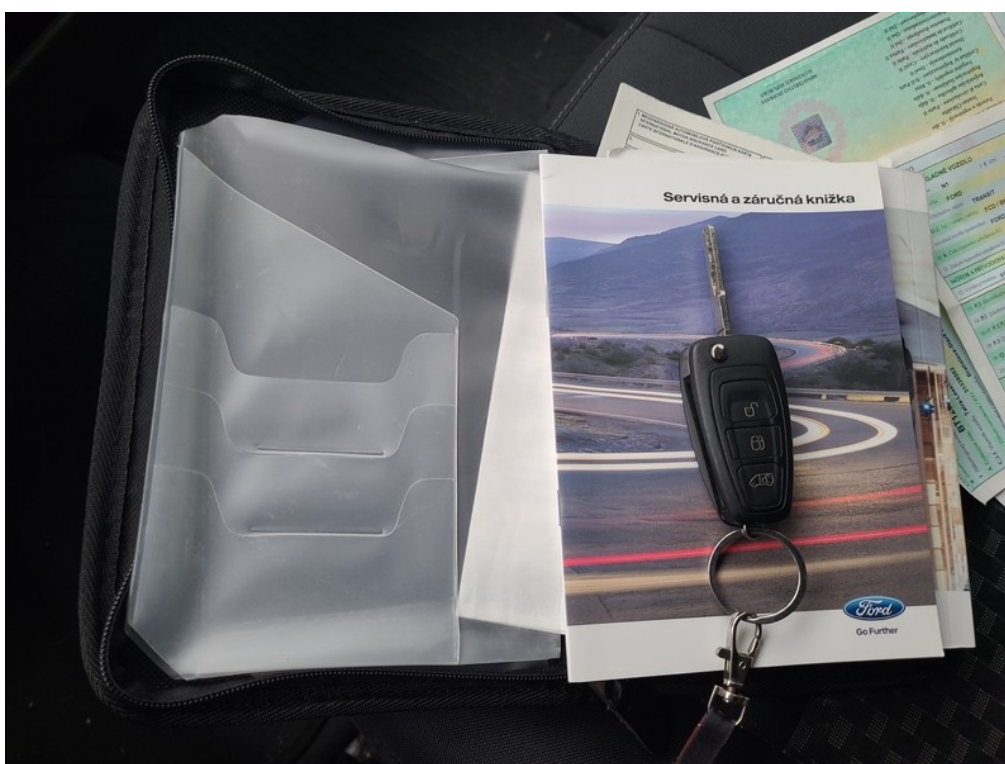

8 **Kľúč od vozidla - Chýba - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať
 Náklady na opravu: 300,00
 Neakceptovateľné po zľave: 300,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Interiér - znečistené - Znečistené - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Čistenie
 Náklady na opravu: 80,00
 Neakceptovateľné po zľave: 80,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9