

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	00
Nájomca:	Jaroslav Filus/ CSCARGO Slovakia a.s.	Dátum objednávky:	12.12.2025 06:47
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	12.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	12.12.2025 07:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	12.12.2025 11:36



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT372HG	VIN:	TMBLR9NP9P7016325
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Metaliza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	11.11.2022	Platnosť technickej kontroly do:	11.11.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	11.11.2026	Stav tachometra:	183234 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (9x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	4
Pravá predná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	4
Ľavá zadná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Nexen	205/55 R 16		7

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 138,62	1 400,50
Obchodná zľava	171,54	210,99
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	967,08	1 189,51

Dátum ukončenia: 12.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Ladislav Gogola

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	795,55	0,00	795,55
2	A stĺpik pravý	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Hrana pravých predných dverí	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
4	Dvere zadné pravé	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Bočnica zadná pravá	Deformácia	Opraviť	Nie	295,60	147,80	147,80
6	Veko batož.priestoru	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
7	Tesnenie prednej kapoty	štrih	Vymeniť	Nie	47,47	23,74	23,73
8	Disk LP kolesa	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Interiér (vnútorný priestor)							
9	Potah operadla - sedadlo vodiča	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 138,62		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 138,62	171,54	967,08
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra




Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 1 Čelné sklo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 795,55 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 795,55 | |

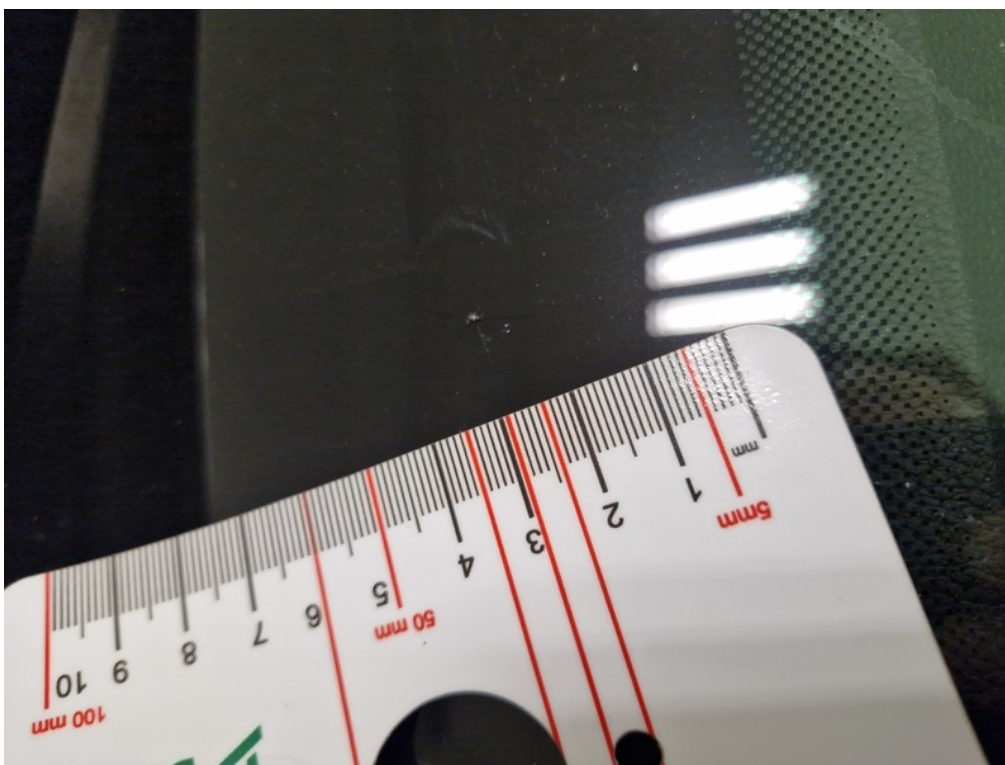

Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

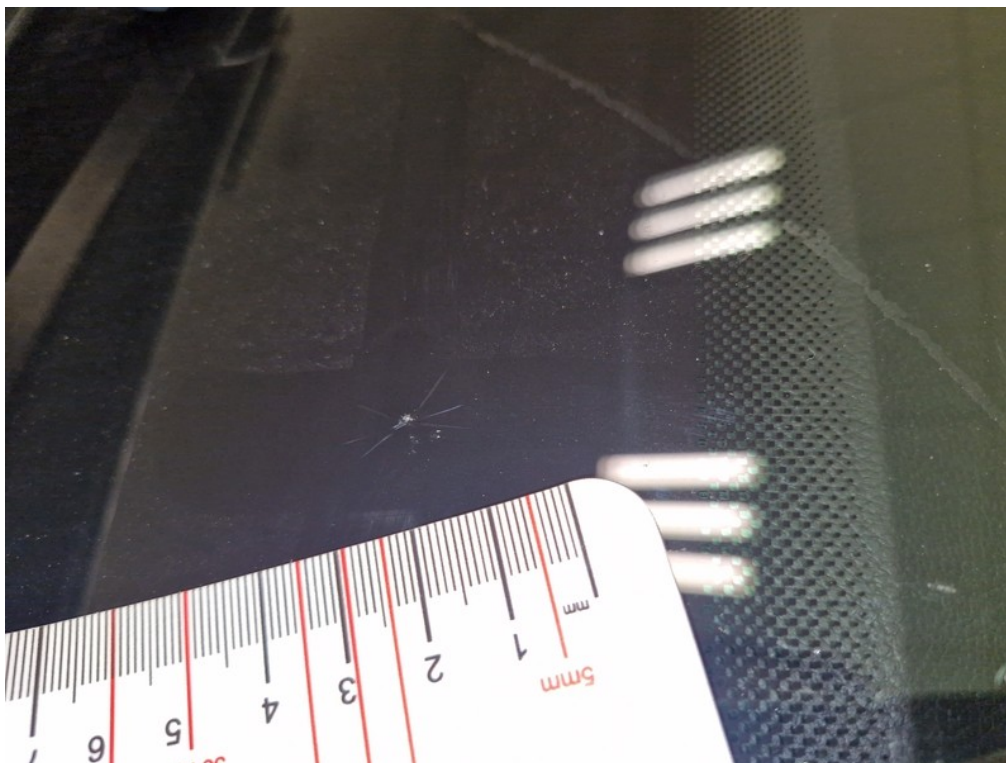


Vid' popis k poškodeniu č. 1



2 **A stĺpik pravý - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

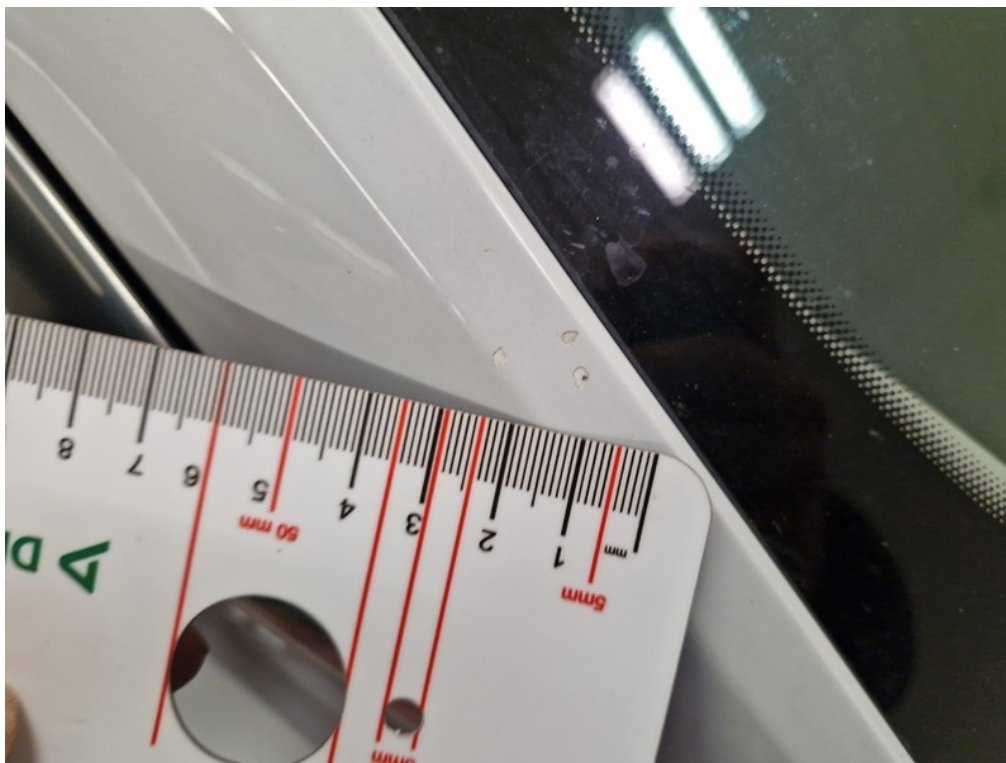

Vid' popis k poškodeniu č. 2



3 Hrana pravých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Lakovať	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 **Dvere zadné pravé - Deformácia - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 Bočnica zadná pravá - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 295,60 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 147,80 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6	Veko batož.priestoru - Deformácia - Akceptovateľné	Poznámka:
Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
Spôsob opravy:	Opraviť	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 Tesnenie prednej kapoty - strih - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 47,47 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 23,73 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 8 Disk LP kola - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Poťah operadla - sedadlo vodiča - Opatrebovanie - Akceptovateľné
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9