

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	53456456
Nájomca:	0	Dátum objednávky:	9.01.2026 09:19
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum obhliadky:	9.01.2026 09:00	Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Dátum ukončenia:	13.01.2026 15:22		
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT429GX	VIN:	TMH381CANJ119151
Model vozidla:	Hyundai i30 CW	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	80.90	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Metalíza
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	19.07.2022	Platnosť technickej kontroly do:	19.07.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	19.07.2026	Stav tachometra:	119726 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	105033
Dátum poslednej servisnej kontroly:	25.07.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatík

Pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Michelin	205/55 R 16	Letné	5
Pneumatika 2	Michelin	205/55 R 16	Letné	5
Pneumatika 3	Michelin	205/55 R 16	Letné	5
Pneumatika 4	Michelin	205/55 R 16	Letné	5

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	1 908,99	2 348,06
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 908,99	2 348,06
Obchodná zľava	388,68	478,08
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	1 520,31	1 869,98

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 13.01.2026

Podpis

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

techník DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitéz

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	937,25	0,00	937,25
2	Predný nárazník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
4	B stĺpik pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	200,26	80,10	120,16
5	Dvere zadné ľavé	Deformácia	Opraviť	Nie	307,26	122,90	184,36
6	B stĺpik ľavý	Deformácia	Opraviť	Nie	200,26	80,10	120,16
7	A stĺpik ľavý	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
8	Strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
9	Veko batož.priestoru	Lak	Lakovať	Nie	263,96	105,58	158,38
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 908,99		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 908,99	388,68	1 520,31
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor

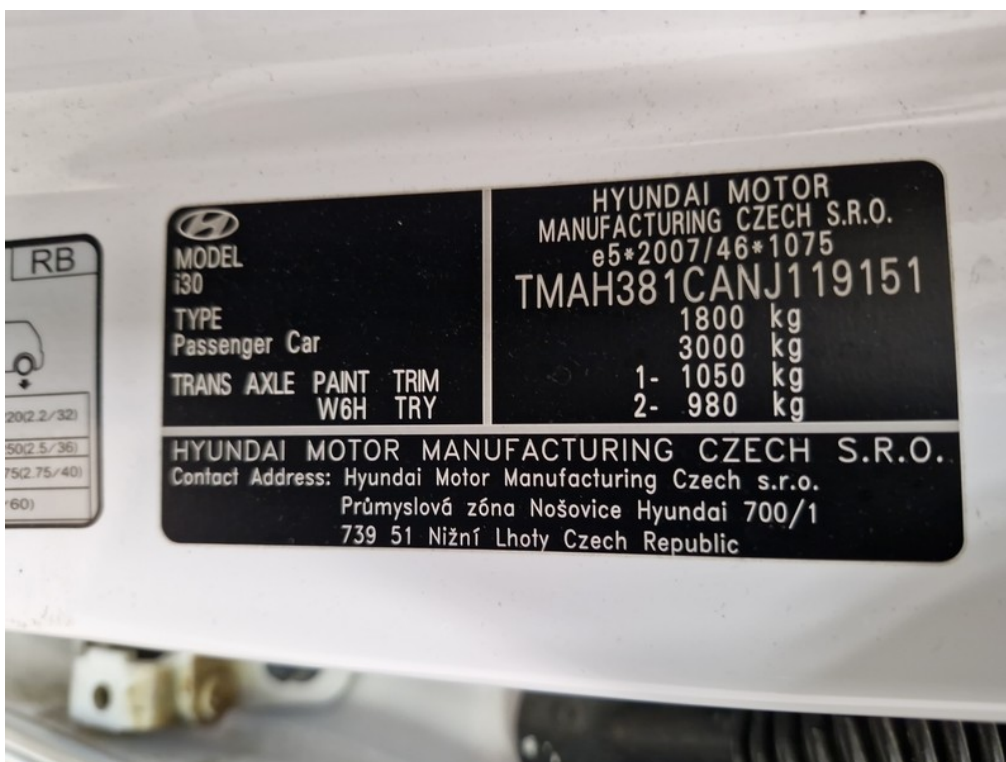

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 1 Čelné sklo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 937,25 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 937,25 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

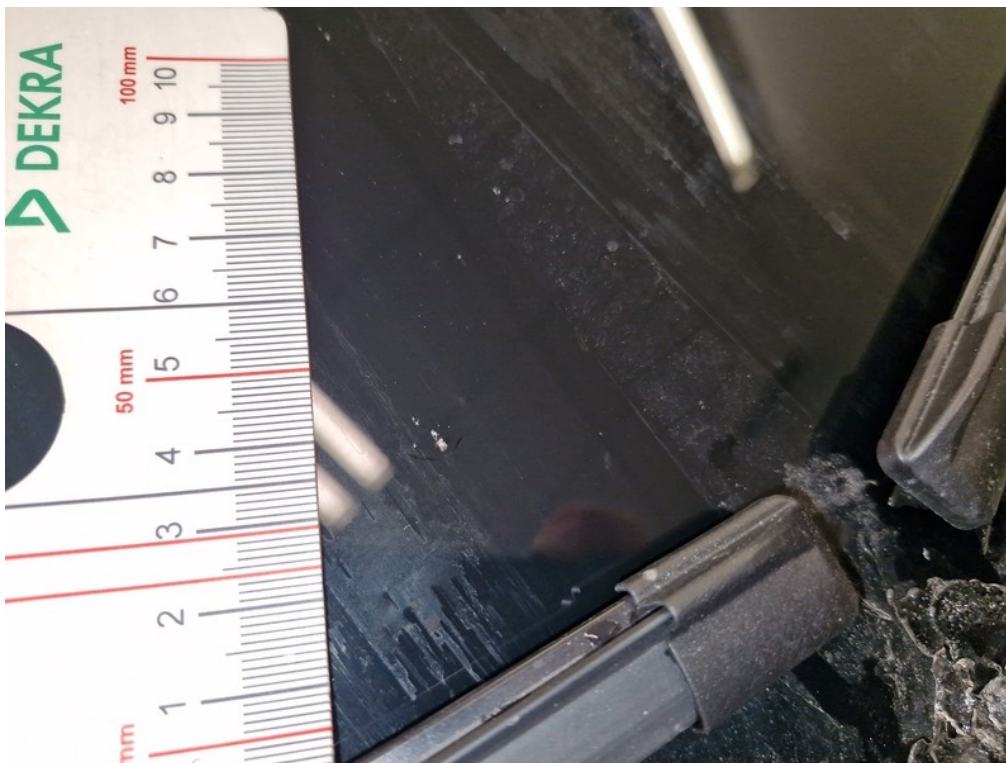

Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predný nárazník - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Lakovať
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

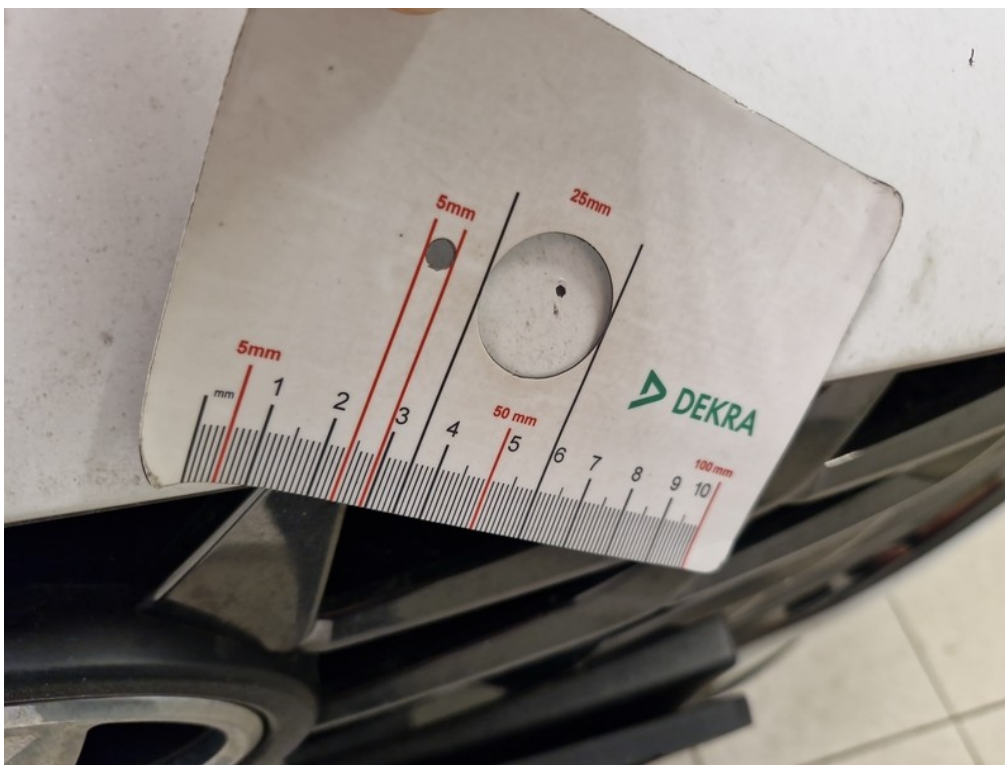


Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3** **Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

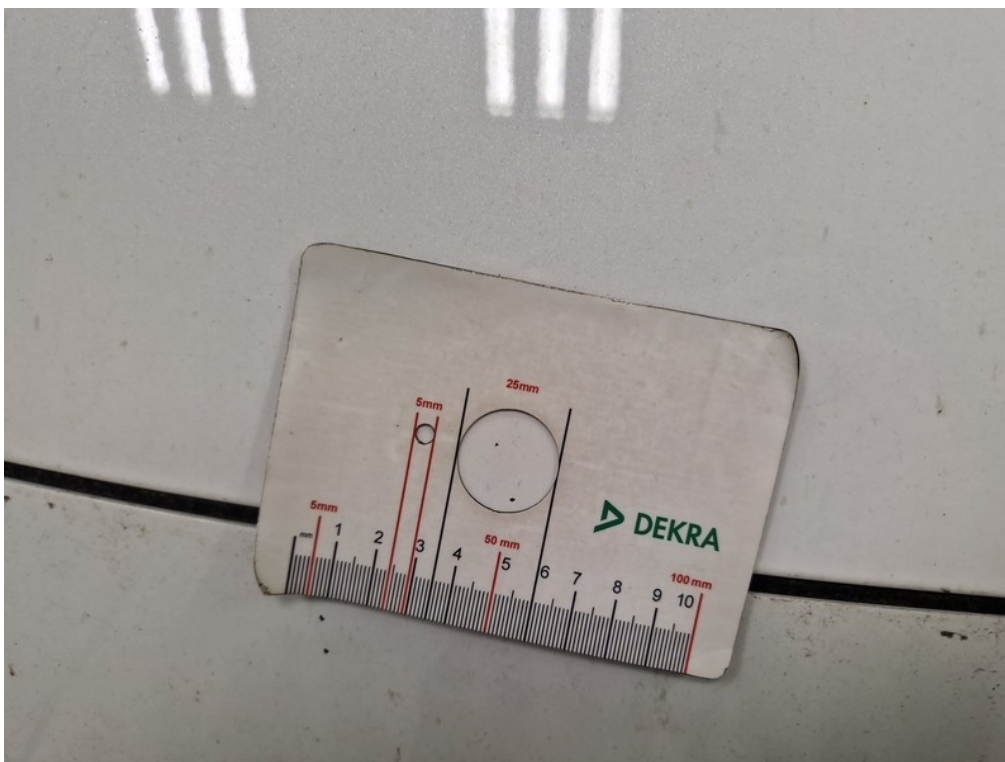


Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4 B stípk pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 200,26 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 120,16 |

Poznámka:

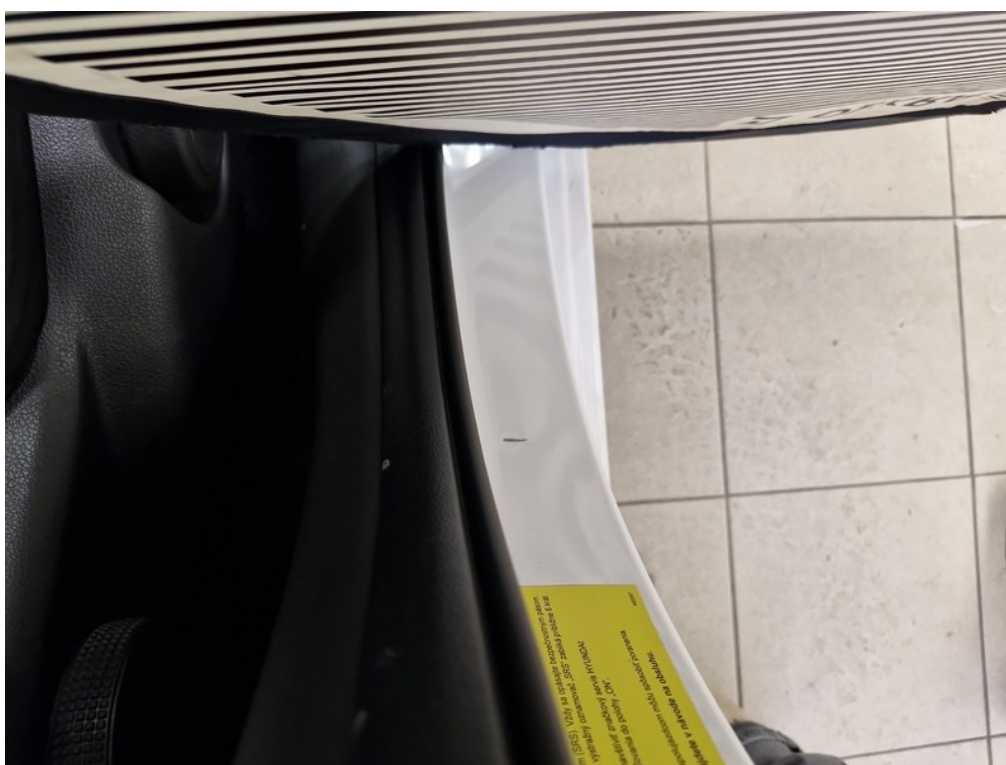

Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 Dvere zadné ľavé - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 307,26 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 184,36 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



- 6 B stípk ľavý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 200,26 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 120,16 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 Akceptovateľné**
A stĺpik ľavý - Poškodenie od odletujúcich kameňov -
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Lakovať
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Akceptovateľné
Strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov -
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 9 Veko batož.priestoru - Lak - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 263,96 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 158,38 | |

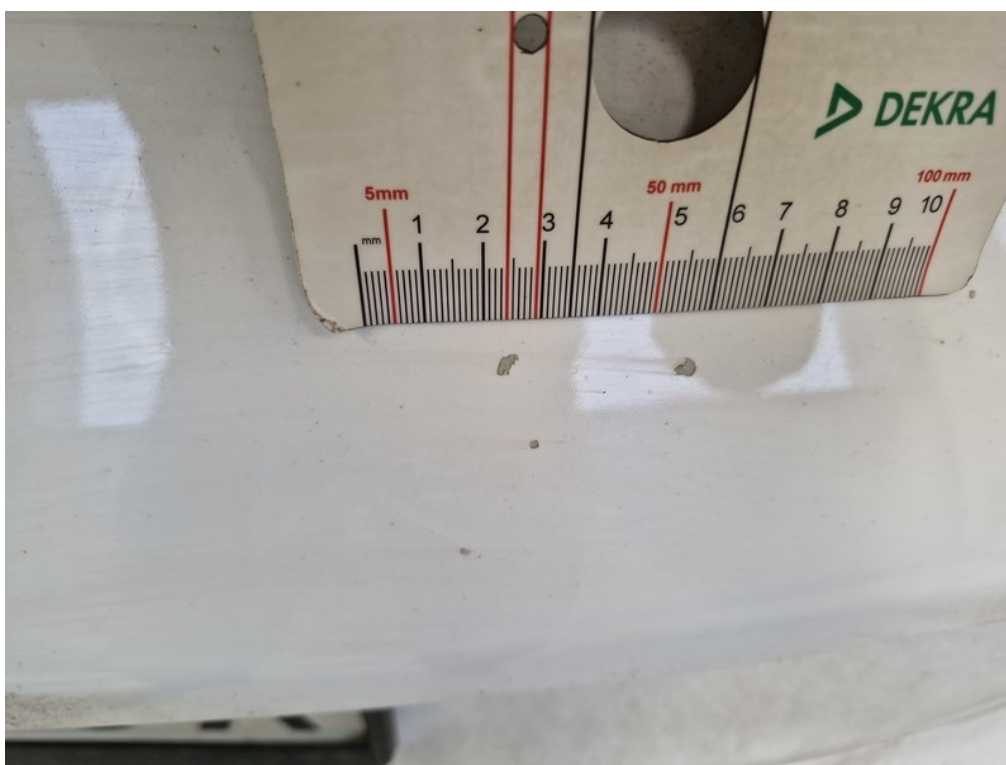

Vid' popis k poškodeniu č. 9