

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	LZO/25/00749
Nájomca:	Michal Sadloň - vinárstvo	Dátum objednávky:	15.12.2025 09:46
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	15.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	15.12.2025 10:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	15.12.2025 15:40
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT527DP	VIN:	ZFA25000002T61379
Model vozidla:	Fiat Ducato Skříň 35	Vyhotovenie:	2.2
Druh vozidla:	Úžitkové	Zdvihový objem (ccm):	2184
Maximálny výkon (kW):	103	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Biela
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	5.10.2021	Platnosť technickej kontroly do:	6.10.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	6.10.2027	Stav tachometra:	226043 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	0
Dátum poslednej servisnej kontroly:	Neuádza sa		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Imobilizér, Rádio neoriginálne (Rádio Kenwood)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	215/70 R15	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Matador	215/70 R15	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Matador	215/70 R15	Zimné	4
Pravá zadná pneumatika	Matador	215/70 R15	Zimné	4
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	215/70 R15		7

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	7 260,45	8 930,35
Obchodná zľava	3 613,74	4 444,90
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	3 646,71	4 485,45

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 15.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Jaroslav Harazin

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predný nárazník - Ľavý diel	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	207,17	113,94	93,23
2	Kryt ťažného oka	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	24,91	13,70	11,21
3	Spätné zrkadlo pravé	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
4	Prah pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	170,21	93,62	76,59
5	Prah pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	178,25	98,04	80,21
6	Bočnica zadná pravá	Deformácia	Opraviť	Nie	475,33	261,43	213,90
7	D stĺpik pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	293,65	161,51	132,14
8	Koncové svetlo pravé	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	317,99	174,89	143,10
9	Dvere zadné nákladové P krídlo	Škrabance	Lakovať	Nie	232,57	127,91	104,66
10	Dvere zadné nákladové L krídlo	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	1 866,51	1 026,58	839,93
11	D stĺpik ľavý	Deformácia	Opraviť	Nie	293,65	161,51	132,14
12	B stĺpik pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	157,17	86,44	70,73
13	Ľ. Stredná bočnica	Deformácia	Opraviť	Nie	423,17	232,74	190,43
Interiér (vnútorný priestor)							
14	Volant	Škrabance	Vymeniť	Nie	360,75	198,41	162,34
15	Kontrolka	Aktivované	Kontrola / ďalšia diagnostika	Nie	50,00	0,00	50,00
16	Podbeh PZ kola	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
17	Podbeh LZ kola	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
18	Výplne nákl. Priestoru	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	280,65	154,36	126,29
19	Podlaha batož. priestoru	strih	Vymeniť	Nie	795,78	437,68	358,10
20	Podlaha batož. priestoru	Deformácia	Opraviť	Nie	492,69	270,98	221,71
Ostatné							
21	Interiér - znečistené	Znečistené	Čistenie	Nie	80,00	0,00	80,00
22	Kľúč od vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	300,00	0,00	300,00
23	Celková plocha karosérie	Nálepky	Odstrániť	Nie	210,00	0,00	210,00
24	Servisný záznam	Chýba	Kontrola / ďalšia diagnostika	Nie	50,00	0,00	50,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					7 260,45		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					7 260,45	3 613,74	3 646,71
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor

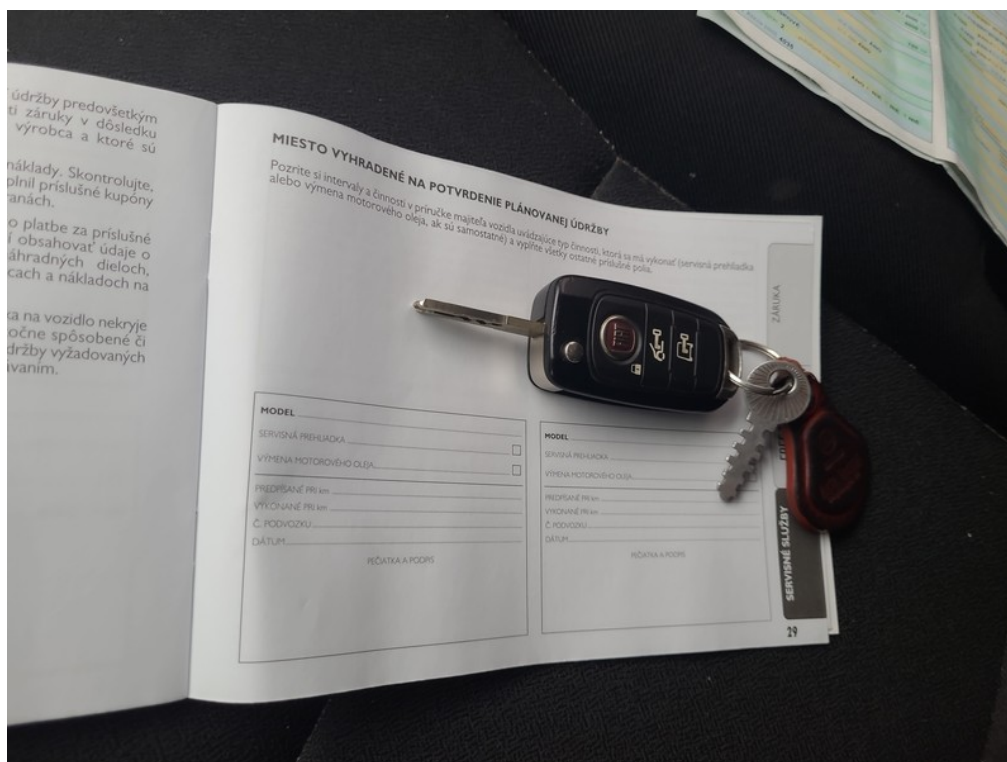

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Ľavý diel - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Vymeniť
Náklady na opravu:	207,17
Neakceptovateľné po zľave:	93,23

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Kryt ľavého oka - Chýba - Neakceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Doplniť/dodať
Náklady na opravu: 24,91
Neakceptovateľné po zľave: 11,21

Poznámka:



3 Spätné zrkadlo pravé - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Vymeniť
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 Prah pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 170,21 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 76,59 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 Prah pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 178,25 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 80,21 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



- 6 Bočnica zadná pravá - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 475,33 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 213,90 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 6



- 7 D stípek pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 293,65 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 132,14 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

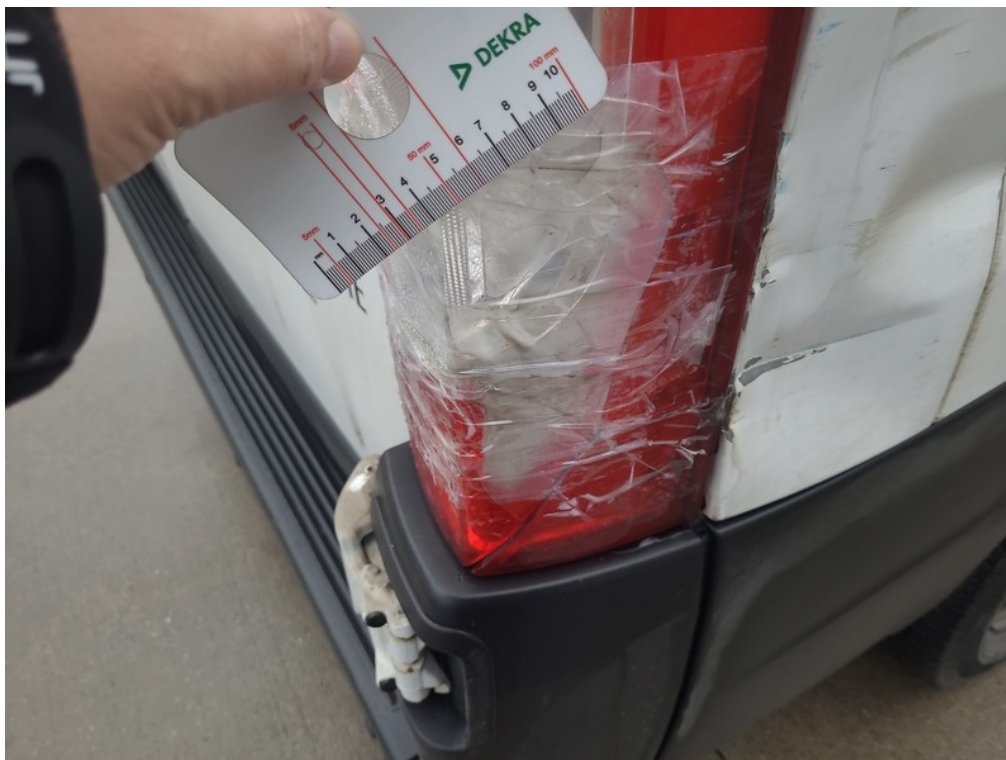

- 8 Koncové svetlo pravé - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 317,99 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 143,10 | |



- 9 Dvere zadné nákladové P krídlo - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 232,57 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 104,66 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Dvere zadné nákladové L kridlo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Vymeniť
Náklady na opravu: 1 866,51
Neakceptovateľné po zľave: 839,93

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



- 11 D stĺpik ľavý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 293,65 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 132,14 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 12 B stĺpik pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 157,17 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 70,73 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



13 **Ľ. Stredná bočnica - Deformácia - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť
 Náklady na opravu: 423,17
 Neakceptovateľné po zľave: 190,43

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **13**



Vid' popis k poškodeniu č. **13**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Volant - Škrabance - Neakceptovateľné

Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
Spôsob opravy: Vymeniť
Náklady na opravu: 360,75
Neakceptovateľné po zľave: 162,34

Poznámka:



15 Kontrolka - Aktivované - Neakceptovateľné

Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
Spôsob opravy: Kontrola / ďalšia diagnostika
Náklady na opravu: 50,00
Neakceptovateľné po zľave: 50,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 16 Podbeh PZ kolesa - Opotrebovanie - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



- 17 Podbeh LZ kolesa - Opotrebovanie - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 Výplne nákl. Priestoru - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Interiér (vnútorný priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Vymeniť	
Náklady na opravu:	280,65	
Neakceptovateľné po zľave:	126,29	



Vid' popis k poškodeniu č. **18**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 19 Podlaha batož. priestoru - strih - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 795,78 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 358,10 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



20 Podlaha batož. priestoru - Deformácia - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť
 Náklady na opravu: 492,69
 Neakceptovateľné po zľave: 221,71

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 20

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




21 **Interiér - znečistené - Znečistené - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Čistenie
 Náklady na opravu: 80,00
 Neakceptovateľné po zľave: 80,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 21

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

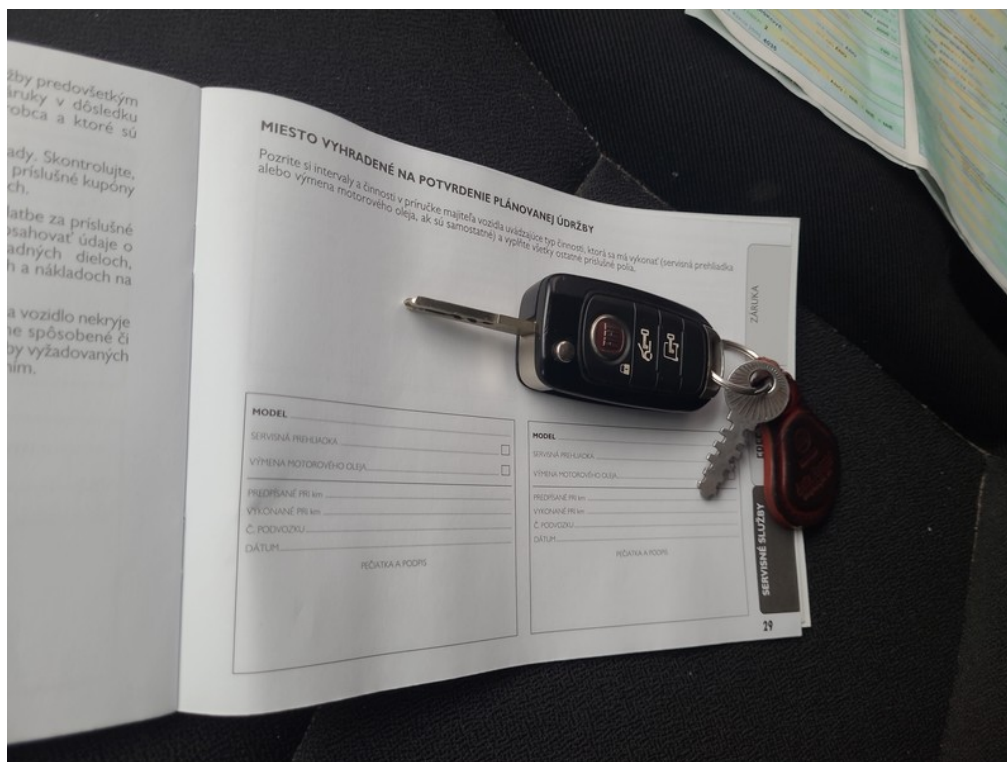

- 22 Kľúč od vozidla - Chýba - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|---------------|
| Umiestnenie: | Ostatné |
| Spôsob opravy: | Doplniť/dodať |
| Náklady na opravu: | 300,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 300,00 |

Poznámka:




- 23 Celková plocha karosérie - Nálepky - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Ostatné |
| Spôsob opravy: | Odstrániť |
| Náklady na opravu: | 210,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 210,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 23

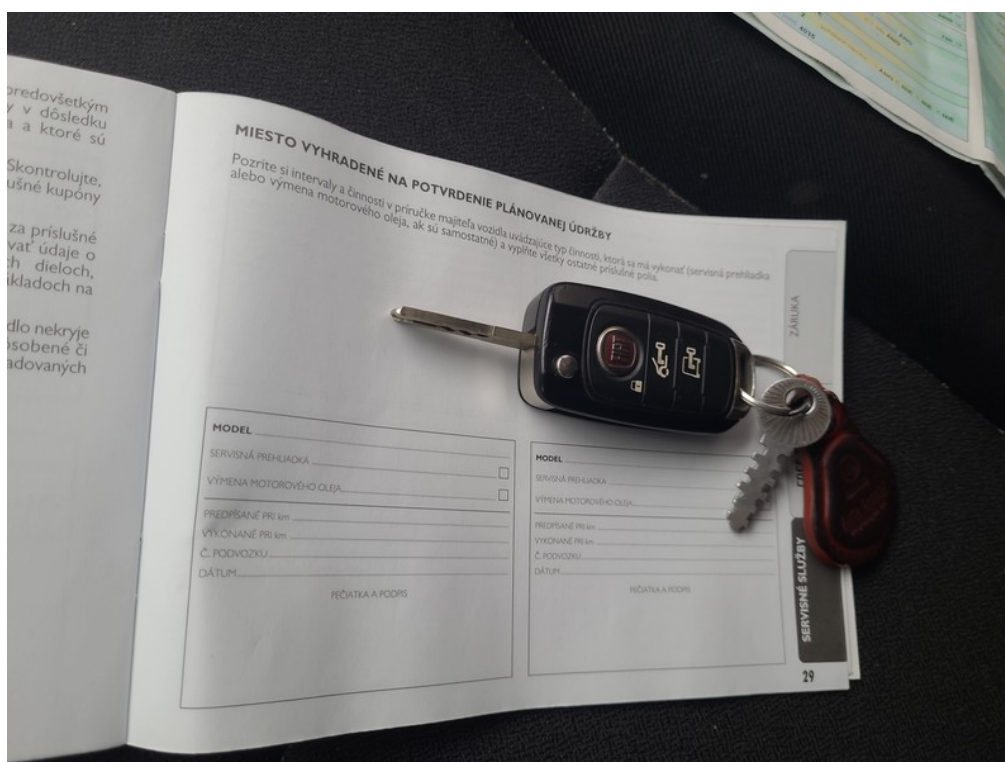

24 Servisný záznam - Chýba - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Kontrola / ďalšia diagnostika
 Náklady na opravu: 50,00
 Neakceptovateľné po zľave: 50,00

Poznámka: