

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	111111
Nájomca:	C.S.CARGO Slovakia a.s.	Dátum objednávky:	11.12.2025 13:07
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	11.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	12.12.2025 08:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	16.12.2025 14:50



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT753HE	VIN:	TMBJR7NP9P7016840
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	24.11.2022	Platnosť technickej kontroly do:	24.11.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	24.11.2026	Stav tachometra:	104616 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	3 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Nezávislé/prídavné kúrenie (Originálne), Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Continental	235/45 R 18	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Nexen	205/55 R 16		7

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 677,25	2 063,02
Obchodná zľava	576,54	709,14
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	1 100,71	1 353,87

Dátum ukončenia: 16.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

techník DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitéz

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Predný nárazník	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Disk PP kolesa	Škrabance	Vymeniť	Nie	384,96	134,74	250,22
4	Disk PZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Veko batož.priestoru	Nálepky	Čistenie	Nie	30,00	0,00	30,00
6	Veko batož.priestoru	Deformácia	Opraviť	Nie	534,46	187,06	347,40
7	Disk LZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	Nie	384,96	134,74	250,22
8	Rám dverí ľavý	Deformácia	Opraviť	Nie	342,87	120,00	222,87
9	Kryt L spätného zrkadla	Škrabance	Vyleštiť	Áno	0,00	0,00	0,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 677,25		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 677,25	576,54	1 100,71
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor

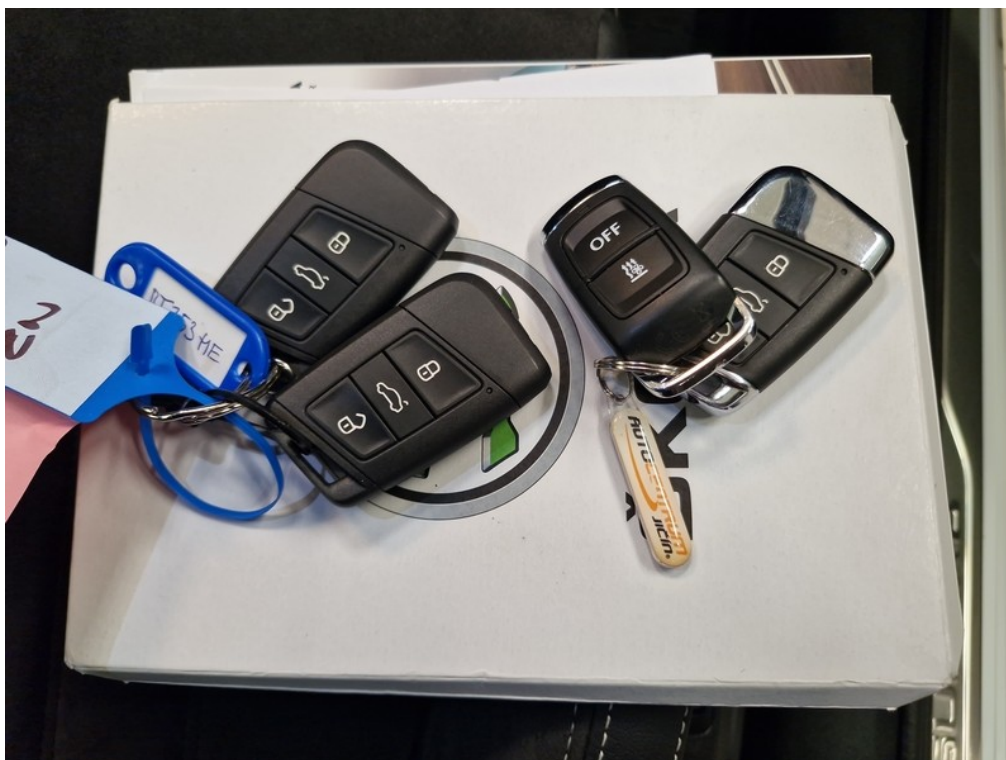

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Lakovať
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

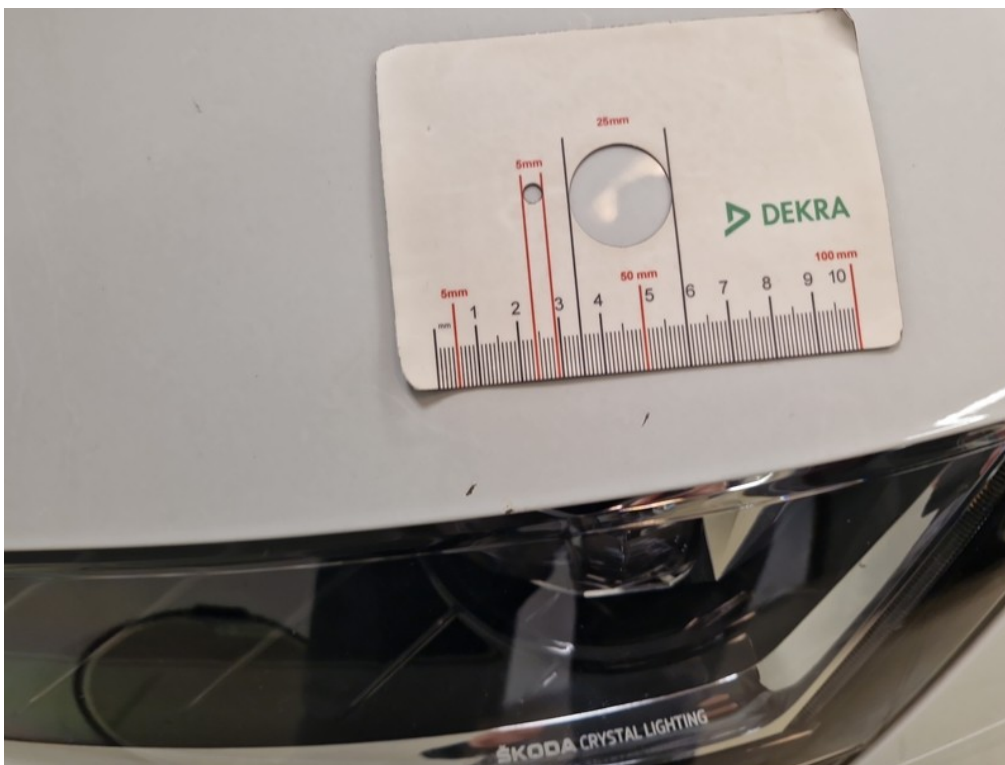

Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 Predný nárazník - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 Disk PP kolesa - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 384,96 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 250,22 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4 Disk PZ kola - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 Veko batož.priestoru - Nálepky - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Čistenie | |
| Náklady na opravu: | 30,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Veko batož.priestoru - Deformácia - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť
 Náklady na opravu: 534,46
 Neakceptovateľné po zľave: 347,40

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



- 7 Disk LZ kola - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 384,96 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 250,22 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



- 8 **Rám dverí ľavý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 342,87 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 222,87 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



- 9 Kryt L spätného zrkadla - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9