

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	100344
Nájomca:	-	Dátum objednávky:	11.12.2025 10:17
Kontaktná osoba:	--	Telefón klienta:	-
Dátum pristavenia:	11.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	11.12.2025 10:15
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	11.12.2025 12:51



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT796HP	VIN:	KMHK581EGPU108627
Model vozidla:	Hyundai Kona	Vyhotovenie:	-
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1580
Maximálny výkon (kW):	77.20	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Čierna - Metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	12.12.2022	Platnosť technickej kontroly do:	11.12.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	11.12.2026	Stav tachometra:	100344 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	87205
Dátum poslednej servisnej kontroly:	17.09.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	225/45 R 18	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Continental	225/45 R 18	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Continental	225/45 R 18	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Continental	225/45 R 18	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	1 431,86	1 761,19
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 431,86	1 761,19
Obchodná zľava	490,65	603,50
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	941,21	1 157,69

Dátum ukončenia: 11.12.2025

Podpis

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. František Lengyel

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Deformácia	Opraviť	Nie	500,47	175,16	325,31
2	Predný nárazník	Škrabance	Lakovať	Nie	238,37	83,43	154,94
3	Spojler P nárazníka	Škrabance	Lakovať	Nie	131,37	45,98	85,39
4	Dvere predné ľavé	Deformácia	Opraviť	Nie	370,59	129,71	240,88
5	Prah ľavý	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
6	Spojler Z nárazníka	Škrabance	Lakovať	Nie	161,06	56,37	104,69
7	Bočnica zadná pravá	Škrabance	Vyleštiť	Nie	30,00	0,00	30,00
8	Disk PP kolesa	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)

1 431.86

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)

1 431.86

490.65

941,21

Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predná kapota - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 500,47 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 325,31 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1



- 2 Predný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 238,37 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 154,94 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



- 3 Spoiler P nárazníka - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 131,37 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 85,39 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 Dvere predné ľavé - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 370,59 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 240,88 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 **Prah ľavý - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 5



- 6 Spojler Z nárazníka - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 161,06 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 104,69 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

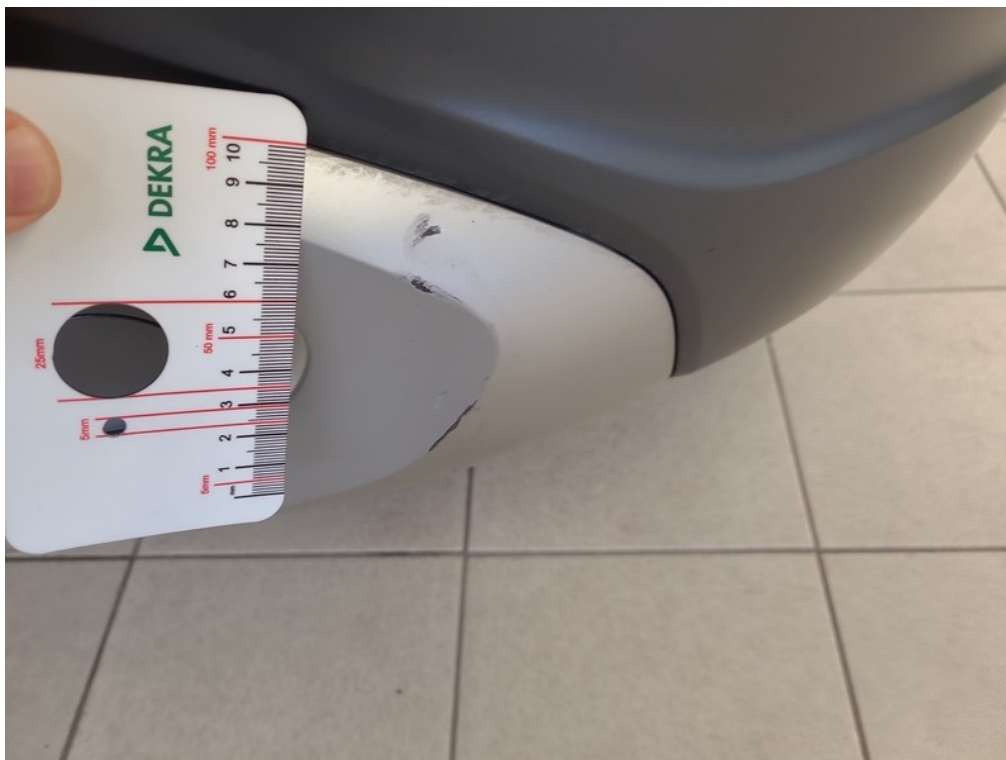

Vid' popis k poškodeniu č. 6




- 7 Bočnica zadná pravá - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť | |
| Náklady na opravu: | 30,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7

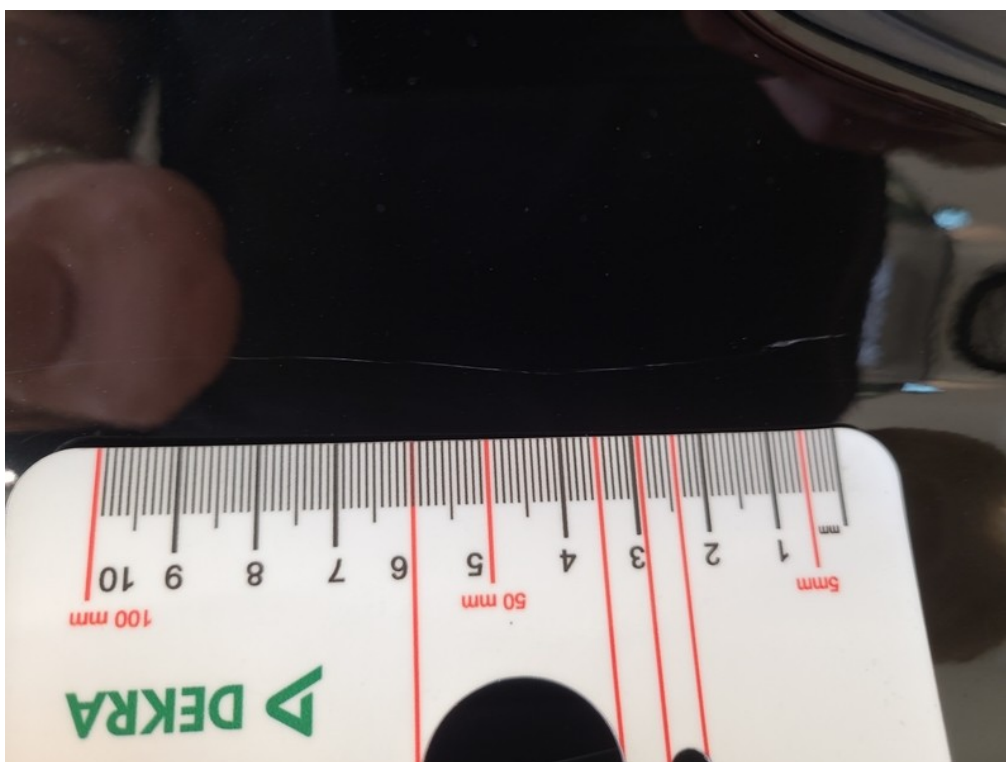

Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 **Disk PP kola - Škrabance - Akceptovateľné**

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Vymeniť	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8