

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	139326
Nájomca:	0	Dátum objednávky:	30.01.2026 07:53
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	30.01.2026 00:00	Dátum obhliadky:	30.01.2026 08:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	30.01.2026 14:51
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT4711C	VIN:	YV1LFK2V3P1943689
Model vozidla:	Volvo XC90	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximálny výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Hnedá
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	22.12.2022	Platnosť technickej kontroly do:	21.12.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	21.12.2026	Stav tachometra:	139326 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Nie		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (10x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protiprekližová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Ostrekovače reflektorov, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlivé reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Michelin	275/45 R20	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Michelin	275/45 R20	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	275/45 R20	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Michelin	275/45 R20	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatík

Pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Continental	275/45 R20	Letné	6
Pneumatika 2	Continental	275/45 R20	Letné	0
Pneumatika 3	Continental	275/45 R20	Letné	0
Pneumatika 4	Continental	275/45 R20	Letné	0

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)

Obchodná zľava

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave

bez DPH	s DPH
4 573,50	5 625,41
4 573,50	5 625,41
1 268,14	1 559,81
3 305,36	4 065,59

Dátum ukončenia: 30.01.2026

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Jaroslav Harazin

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Svetlomet pravý	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	2 295,36	1 032,91	1 262,45
2	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	1 409,42	0,00	1 409,42
Poznámka: Vyhrievané							
3	Lišta Z nárazníka stredná	Deformácia	Vymeniť	Nie	124,55	56,05	68,50
4	Rukoväť kľučky LP dverí	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
Interiér (vnútorný priestor)							
6	Roleta (kryt) batôž.priestoru	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	398,17	179,18	218,99
Ostatné							
7	Návod na obsluhu vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	50,00	0,00	50,00
8	Servisná knižka	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	50,00	0,00	50,00
9	Interiér - znečistené	Znečistené	Čistenie	Nie	80,00	0,00	80,00
10	Stredná plocha karosérie	Nálepky	Odstrániť	Nie	90,00	0,00	90,00
11	Motorový priestor/turbo dúchadlo	Nadmerná hlučnosť	Kontrola / ďalšia diagnostika	Nie	76,00	0,00	76,00

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)

4 573,50

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)

4 573,50

1 268,14

3 305,36

Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Svetlomet pravý - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 2 295,36 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 1 262,45 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. **1**



2	Čelné sklo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné	Poznámka: Vyhrievané
Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
Spôsob opravy:	Vymeniť	
Náklady na opravu:	1 409,42	
Neakceptovateľné po zľave:	1 409,42	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

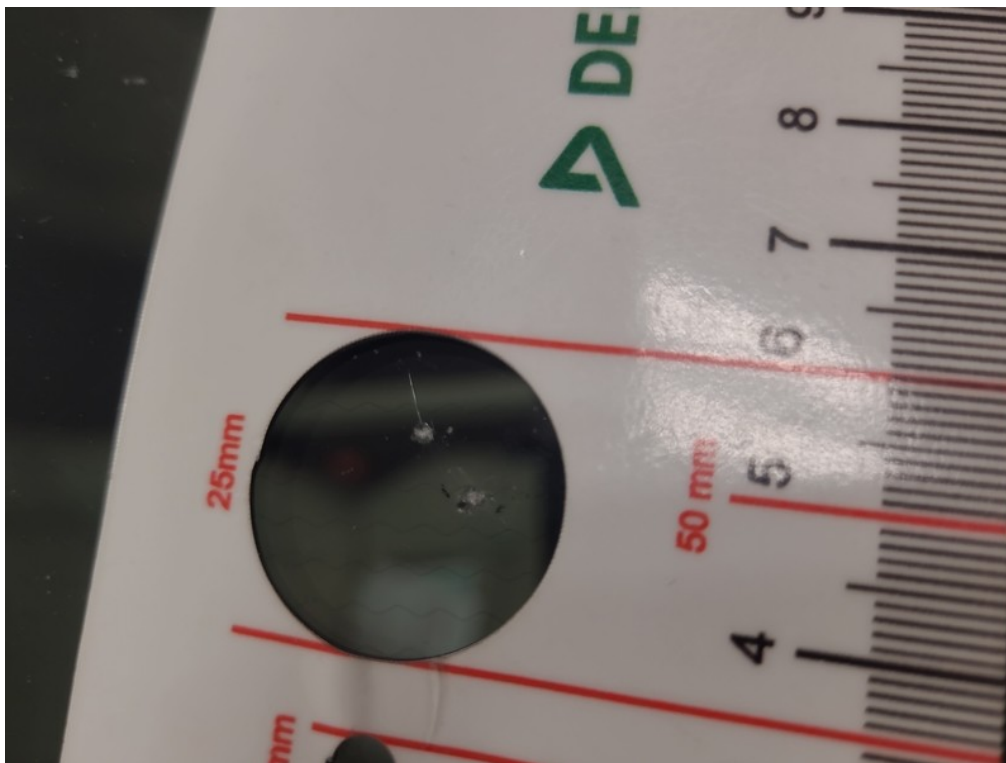

Vid' popis k poškodeniu č. 2



- 3 Lišta Z nárazníka stredná - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 124,55 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 68,50 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4 Rukoväť kľučky LP dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5** **Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Roleta (kryt) batož.priestoru - Chýba - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať
 Náklady na opravu: 398,17
 Neakceptovateľné po zľave: 218,99

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Návod na obsluhu vozidla - Chýba - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Ostatné
Spôsob opravy:	Doplniť/dodať
Náklady na opravu:	50,00
Neakceptovateľné po zľave:	50,00

Poznámka:



8 Servisná knižka - Chýba - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Ostatné
Spôsob opravy:	Doplniť/dodať
Náklady na opravu:	50,00
Neakceptovateľné po zľave:	50,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Interiér - znečistené - Znečistené - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Čistenie
 Náklady na opravu: 80,00
 Neakceptovateľné po zľave: 80,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Stredná plocha karosérie - Nálepky - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Ostatné
Spôsob opravy:	Odstrániť
Náklady na opravu:	90,00
Neakceptovateľné po zľave:	90,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Motorový priestor/turbo dúchadlo - Nadmerná hlučnosť - Neakceptovateľné
 Umiestnenie:
 Spôsob opravy:
 Náklady na opravu:
 Neakceptovateľné po zľave:

Ostatné
 Kontrola / ďalšia diagnostika
 76,00
 76,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11