

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	1
Nájomca:	0	Dátum objednávky:	7.04.2026 10:38
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum prístavenia:	7.04.2026 00:00	Dátum obhliadky:	7.04.2026 10:46
Miesto obhliadky:	DEKRA Dúbravka, Polianky 2834/19, 84101 Bratislava	Dátum ukončenia:	7.04.2026 11:44



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA940LU	VIN:	U5YH4815GSL193942
Model vozidla:	Kia Ceed Sportswagon	Vyhotovenie:	Combi
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximálny výkon (kW):	103	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Sedá - Metalíza tmavá
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	6.08.2024	Platnosť technickej kontroly do:	6.08.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	6.08.2028	Stav tachometra:	35026 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	29364
Dátum poslednej servisnej kontroly:	1.12.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Centrálné zamykanie, Hmlivé reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatík

Pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Pneumatika 2	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Pneumatika 3	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Pneumatika 4	Michelin	205/55 R 16	Letné	6

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 567,84	1 928,44
Obchodná zľava	313,57	385,69
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	1 254,27	1 542,75

Dátum ukončenia: 7.04.2026

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Znalecká organizácia pre odbor cestná doprava
IČ DPH: SK2020333007, IČO: 31 324 797 -2-

340-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Marián Zábrodský

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č. Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)						
1	Strecha	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Predná kapota	Škrabance	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Predný nárazník	Škrabance	Lakovať	447,44	89,49	357,95
4	Kryt P spätného zrkadla	Škrabance	Lakovať	0,00	0,00	0,00
5	Hrana pravých predných dverí	Škrabance	Lakovať	0,00	0,00	0,00
6	Hrana pravých zadných dverí	Škrabance	Lakovať	0,00	0,00	0,00
7	Bočnica zadná pravá	Deformácia	Opraviť	0,00	0,00	0,00
8	Zadný nárazník	Deformácia	Vymeniť	1 120,40	224,08	896,32
9	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance	Lakovať	0,00	0,00	0,00
Interiér (vnútorný priestor)						
10	Výplň LZ dverí	Škrabance	Vymeniť	0,00	0,00	0,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)				1 567,84		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)				1 567,84	313,57	1 254,27
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)						

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Strecha - Deformácia - Akceptovateľné

1 Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Opraviť	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 Predná kapota - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Predný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Lakovať
Náklady na opravu: 447,44
Neakceptovateľné po zľave: 357,95

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4 Kryt P spätného zrkadla - Škrabance - Akceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Hrana pravých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Lakovať	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 Hrana pravých zadných dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 Bočnica zadná pravá - Deformácia - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



- 8 Zadný nárazník - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 1 120,40 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 896,32 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Lakovať
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Výplň LZ dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10