

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	LZO/25/00633
Nájomca:	Pierre Baguette, s.r.o.	Dátum objednávky:	2.04.2026 08:27
Kontaktná osoba:	-	Telefón klienta:	-
Dátum pristavenia:	1.04.2026 00:00	Dátum obhliadky:	1.04.2026 08:15
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	2.04.2026 09:53
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT641HH	VIN:	VF1VB000368317666
Model vozidla:	Renault Master Skříň	Vyhotovenie:	-
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2299
Maximálny výkon (kW):	120	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - -
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	2
Dátum prvej evidencie:	27.09.2022	Platnosť technickej kontroly do:	26.09.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	26.09.2026	Stav tachometra:	282834 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Lavá predná pneumatika	BESTDRIVE	225/65 R16	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	BESTDRIVE	225/65 R16	Zimné	7
Lavá zadná pneumatika	BESTDRIVE	225/65 R16	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	BESTDRIVE	225/65 R16	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	225/65 R16		7

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	823,02	1 012,31
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	823,02	1 012,31
Obchodná zľava	396,52	487,72
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	426,50	524,60

Dátum ukončenia: 2.04.2026

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

341

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. František Lengyel

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)	Opraviť	Nie	30,00	0,00	30,00
3	Predný nárazník	strih	Vymeniť	Nie	402,47	201,24	201,23
4	Blatník predný ľavý	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Spätné zrkadlo ľavé	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
6	Smerovka bočná L spät.zrkadlo	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	92,32	46,16	46,16
7	Prah ľavý	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
8	B stĺpik ľavý	Deformácia	Opraviť	Nie	0,00	0,00	0,00
9	Zadný nárazník	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
10	Nadstavba	Škrabance	Opraviť	Nie	298,23	149,12	149,11
11	Spätné zrkadlo pravé	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Interiér (vnútorný priestor)							
12	Sedadlo vodiča	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Ostatné							
13	Farba vozidla	Nonoriginal	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
Poznámka: Zle zapísaná farba v TP							

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)

823,02

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)

823,02

396,52

426,50

Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor

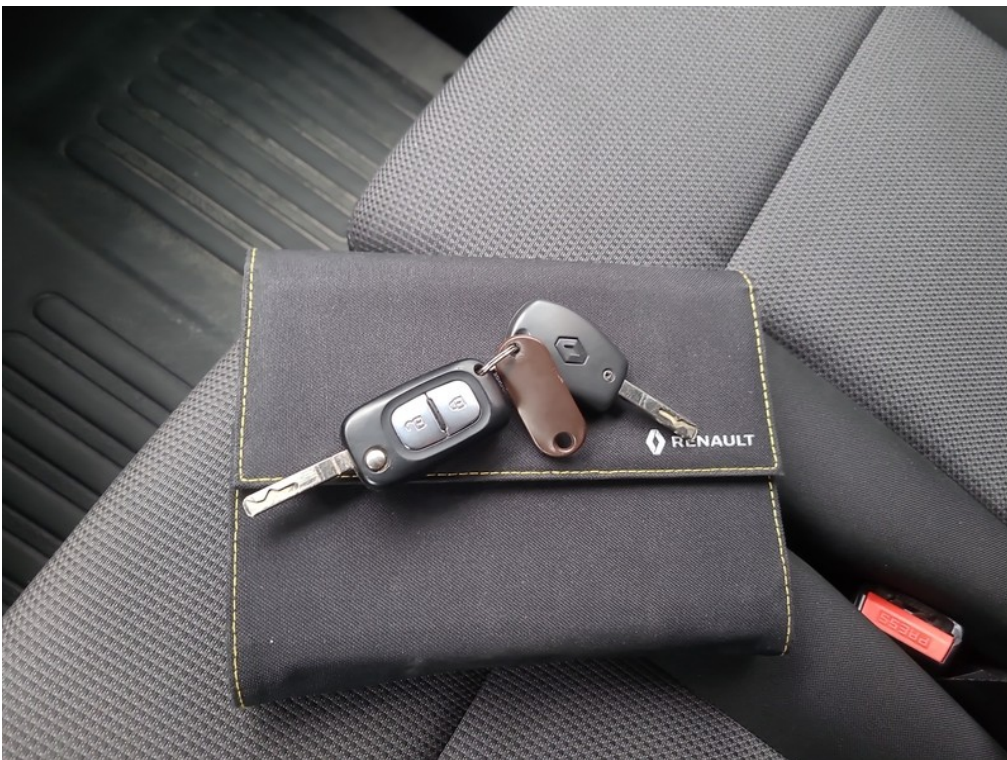

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**




2 Čelné sklo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť
 Náklady na opravu: 30,00
 Neakceptovateľné po zľave: 30,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2

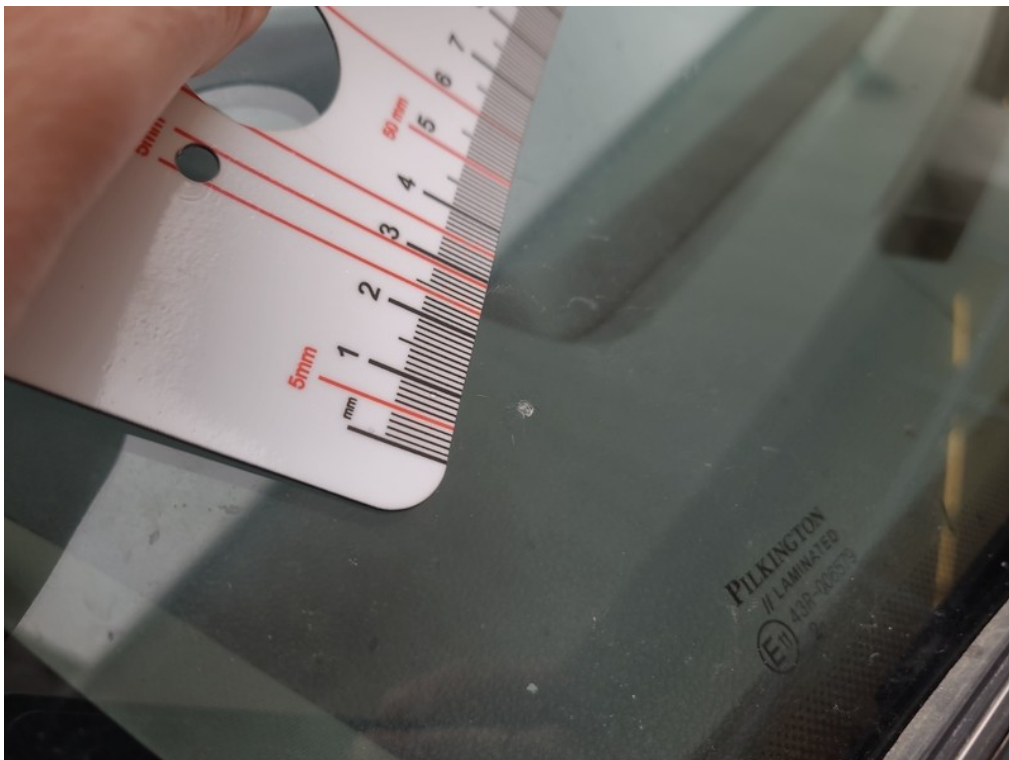

Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 Predný nárazník - strih - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 402,47 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 201,23 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Biatník predný ľavý - Poškodenie od odletujúcich kameňov -

Akceptovateľné

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

Spôsob opravy:

Lakovať

Náklady na opravu:

0,00

Neakceptovateľné po zľave:

0,00



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Spätne zrkadlo ľavé - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Vymeniť
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Smerovka bočná L späť.zrkadlo - Prasklina (trhlina) -

6 Neakceptovateľné

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Náklady na opravu:

Neakceptovateľné po zľave:

Exteriér (vonkajší priestor)

Vymeniť

92,32

46,16

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Prah ľavý - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Lakovať
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 7




- 8 B stípk ľavý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

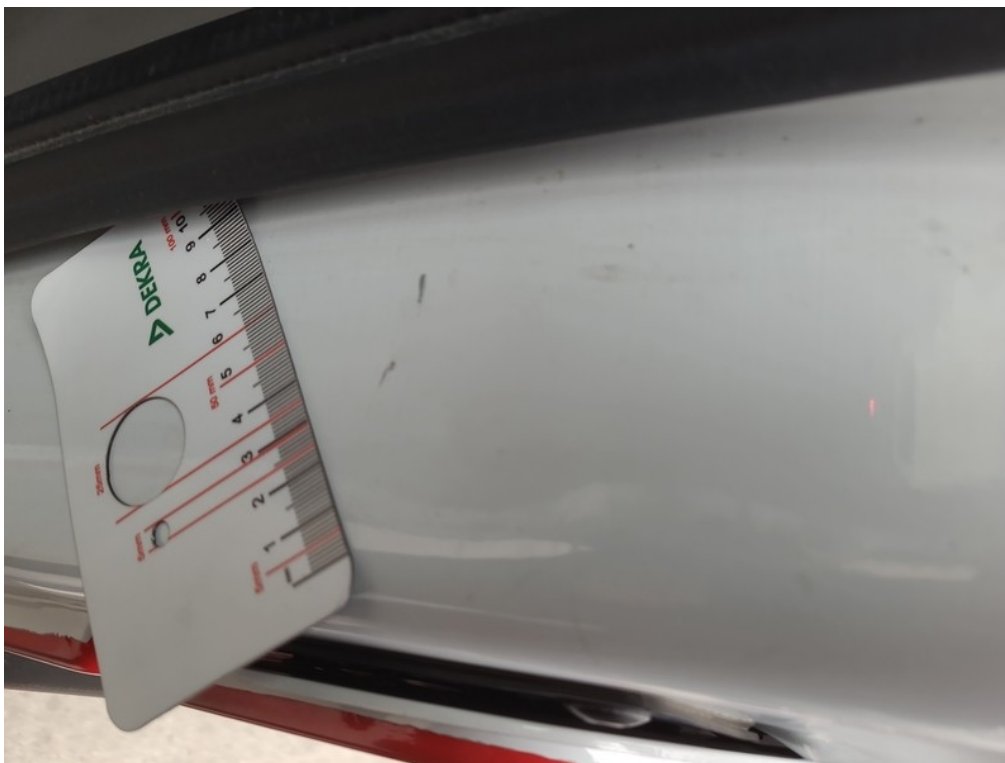

Vid' popis k poškodeniu č. 8

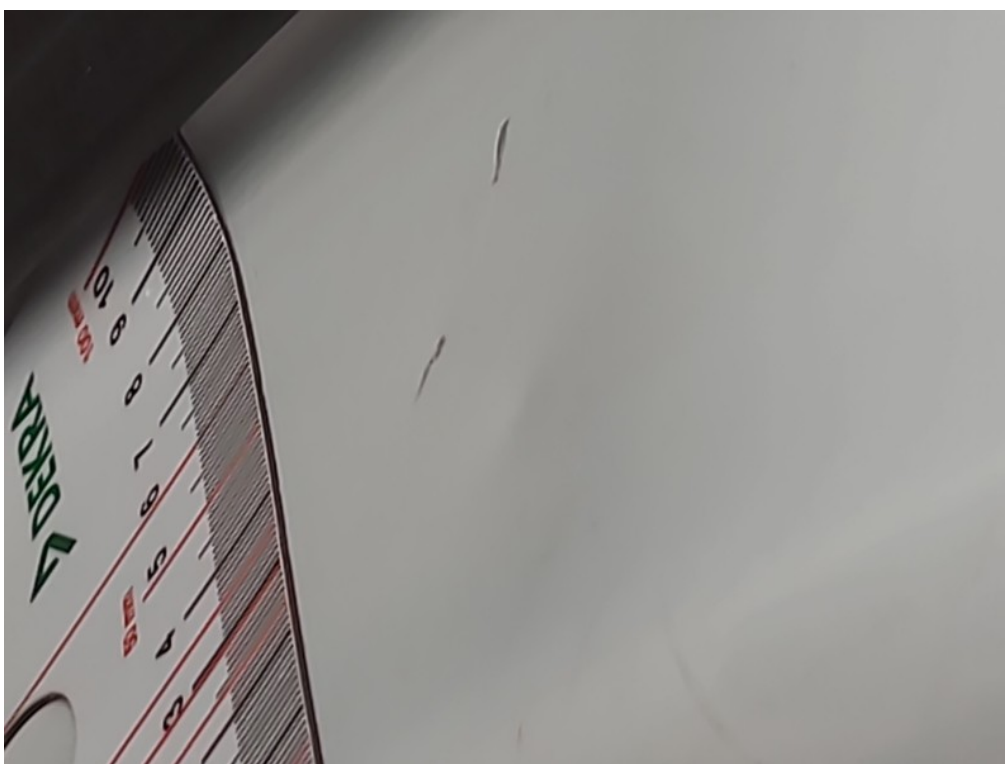

Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Zadný nárazník - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Lakovať
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Nadstavba - Škrabance - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť
 Náklady na opravu: 298,23
 Neakceptovateľné po zľave: 149,11

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Spätne zrkadlo pravé - Škrabance - Akceptovateľné
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Sedadlo vodiča - Opatrebovanie - Akceptovateľné
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 Farba vozidla - Nonoriginal - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Ostatné
Spôsob opravy:	Opraviť
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka: Zle zapísaná farba v TP



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13