

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Predobhliadka	Leasingová zmluva:	000	
Nájomca:	01 People s.r.o.	Dátum objednávky:	15.04.2026 13:47	
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0	
Dátum pristavenia:	15.04.2026 00:00	Dátum obhliadky:	15.04.2026 13:30	
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava		Dátum ukončenia:	17.04.2026 15:53



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT613EU	VIN:	YV1UZK5VCN1036235
Model vozidla:	Volvo XC60	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximálny výkon (kW):	145	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	4/4	Farba:	Biele
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	25.05.2022	Platnosť technickej kontroly do:	25.05.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	25.05.2026	Stav tachometra:	100668 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	81298
Dátum poslednej servisnej kontroly:	21.05.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Nie
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks

VÝBAVA VOZIDLA

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Pirelli	235/55 R 19	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Pirelli	235/55 R 19	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Pirelli	235/55 R 19	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Pirelli	235/55 R 19	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	3 393,58	4 174,10
Obchodná zľava	1 357,43	1 669,64
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	2 036,15	2 504,46

Dátum ukončenia: 17.04.2026

Podpis

DEKRA

-341-

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Ladislav Gogola

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predný nárazník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Dvere predné pravé	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
4	Ochranná fólia PZ dverí	Škrabance	Vyleštiť	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Rám dverí pravý	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
6	Spojler Z nárazníka	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
7	Veko batož.priestoru	Deformácia	Vymeniť	Nie	2 574,71	1 029,88	1 544,83
8	Dvere predné ľavé	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
9	Stupačka pravá	Deformácia	Vymeniť	Nie	818,87	327,55	491,32
Interiér (vnútorný priestor)							
10	Poťah operadla - sedadlo spolujazdca	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
11	Plastový kryt veka batož.priestoru	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
12	Kryt sedadla	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
13	Výplň LP dverí	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
14	Poťah sedadla vodiča-sed.časť	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					3 393,58		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					3 393,58	1 357,43	2 036,15
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor

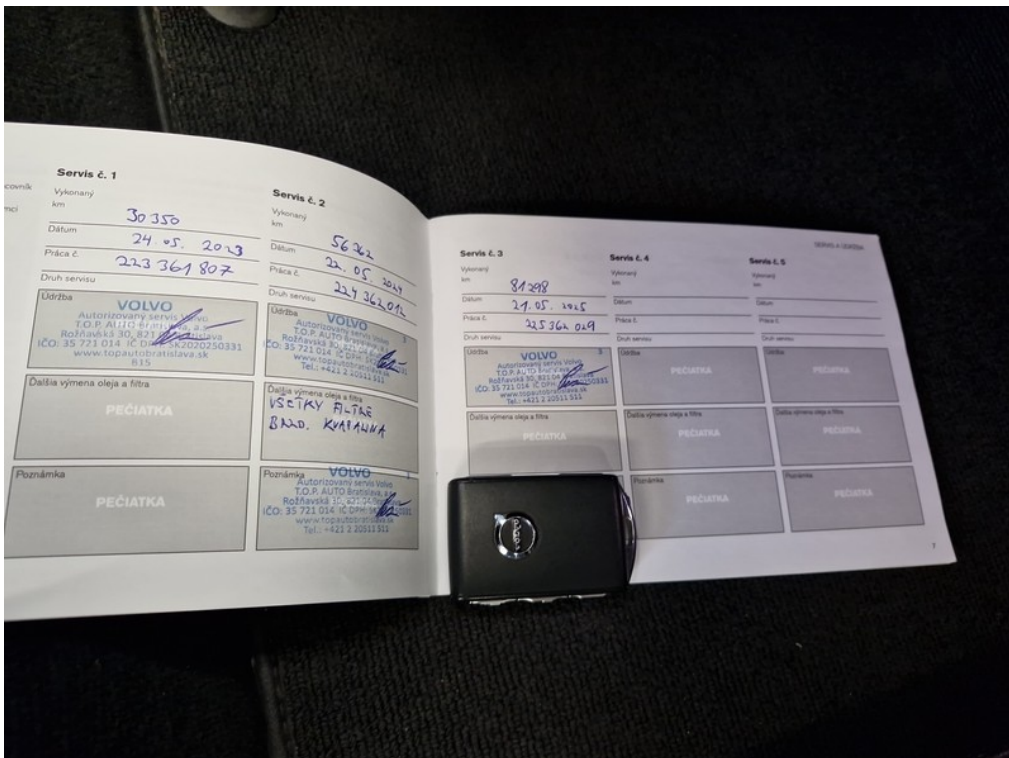

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Predný nárazník - Poškodenie od odletujúcich kameňov -

1	Akceptovateľné		Poznámka:
	Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
	Spôsob opravy:	Lakovať	
	Náklady na opravu:	0,00	
	Neakceptovateľné po zľave:	0,00	



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Dvere predné pravé - Deformácia - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Opraviť
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4** Ochranná fólia PZ dverí - Škrabance - Akceptovateľné
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Rám dverí pravý - Deformácia - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Opraviť
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 Spojler Z nárazníka - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

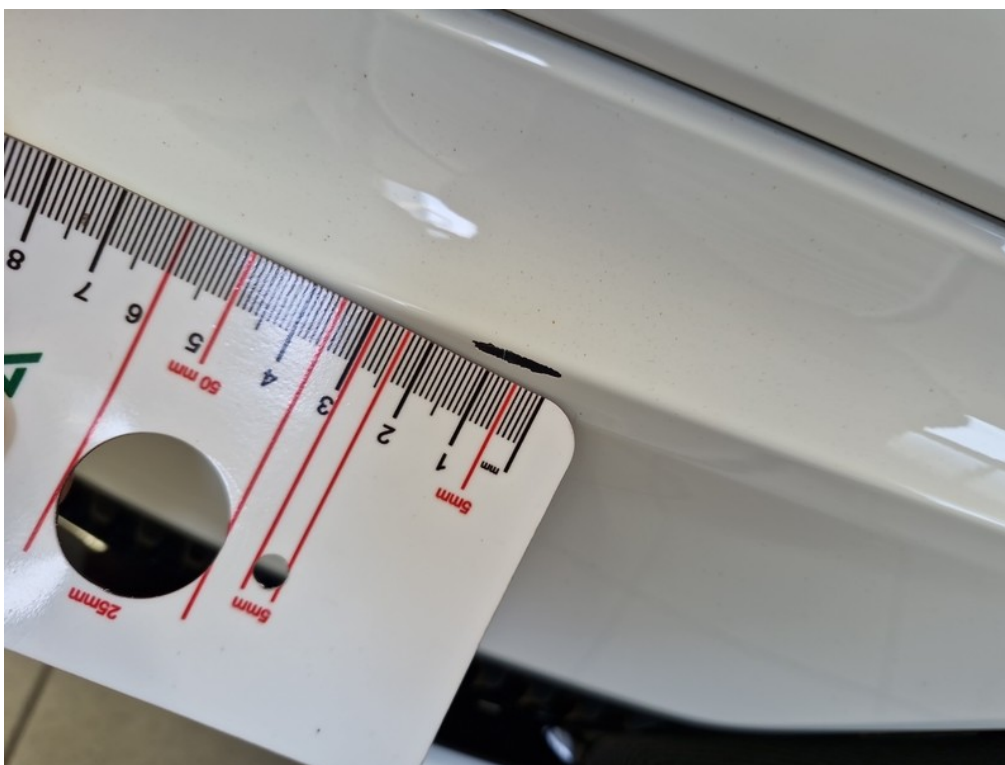

Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 Veko batož.priestoru - Deformácia - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 2 574,71
 Neakceptovateľné po zľave: 1 544,83

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



- 8 Dvere predné ľavé - Deformácia - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Stupačka pravá - Deformácia - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 818,87
 Neakceptovateľné po zľave: 491,32

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

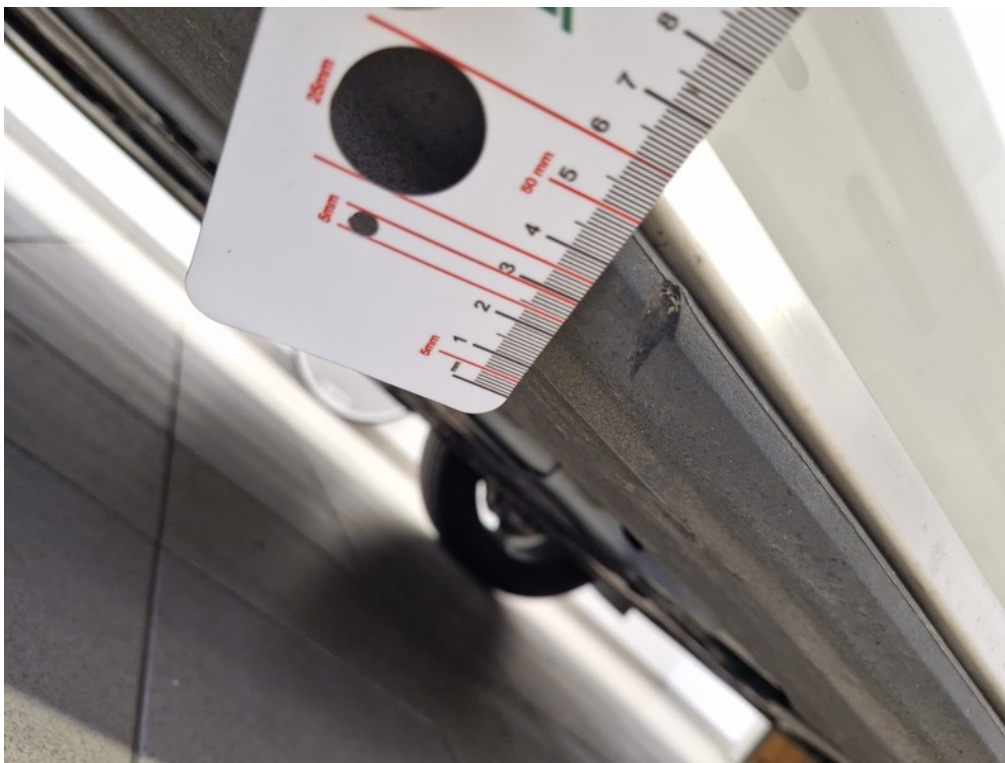

Vid' popis k poškodeniu č. 9



Poťah operadla - sedadlo spolujazdca - Opatrebovanie - Akceptovateľné

10

Umiestnenie:	Interiér (vnútorný priestor)
Spôsob opravy:	Vymeniť
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Plastový kryt veka batož.priestoru - Škrabance -

11

Akceptovateľné

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Náklady na opravu:

Neakceptovateľné po zľave:

Interiér (vnútorný priestor)

Vymeniť

0,00

0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**



12 **Kryt sedadla - Škrabance - Akceptovateľné**
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



13 Výplň LP dverí - Opatrebovanie - Akceptovateľné
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Poťah sedadla vodiča-sed.časť - Opatrebovanie -

14 Akceptovateľné

Umiestnenie:	Interiér (vnútorný priestor)
Spôsob opravy:	Vymeniť
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 14