

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	00
Nájomca:	CS CARGO Slovakia	Dátum objednávky:	15.12.2025 07:03
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	15.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	15.12.2025 07:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	15.12.2025 11:15



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT744HE	VIN:	TMBAJ8NX3PY036508
Model vozidla:	Skoda Octavia	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	24.11.2022	Platnosť technickej kontroly do:	24.11.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	24.11.2026	Stav tachometra:	76911 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Kumho	205/60 R 16		7

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 639,77	2 016,92
Obchodná zľava	482,93	594,00
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	1 156,84	1 422,91

Dátum ukončenia: 15.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Ladislav Gogola

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Deformácia	Opraviť	Nie	612,79	183,84	428,95
2	Dvere predné pravé	Škrabance	Vyleštiť	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Disk PZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
4	Zadný nárazník	Škrabance	Lakovať	Nie	485,01	145,50	339,51
5	Veko batož.priestoru	Znečistené	Čistenie	Nie	30,00	0,00	30,00
6	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
7	Strecha	Korózia	Lakovať	Nie	511,97	153,59	358,38
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 639,77		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 639,77	482,93	1 156,84
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor

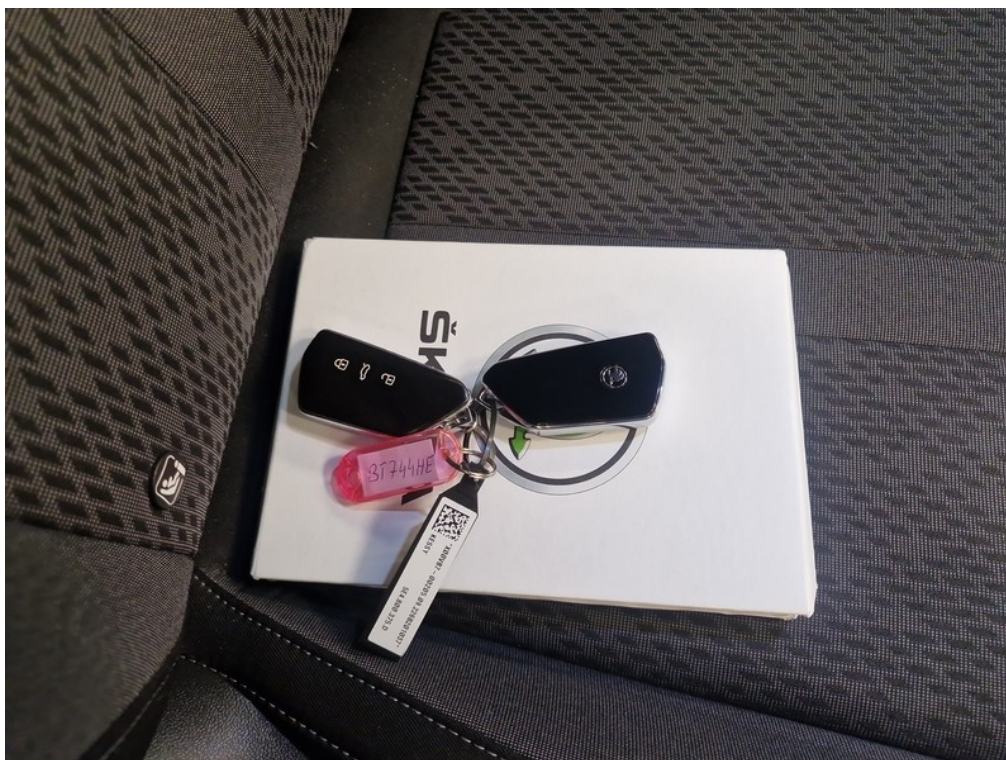

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




1	Predná kapota - Deformácia - Neakceptovateľné	
Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Opraviť	
Náklady na opravu:	612,79	
Neakceptovateľné po zľave:	428,95	




Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

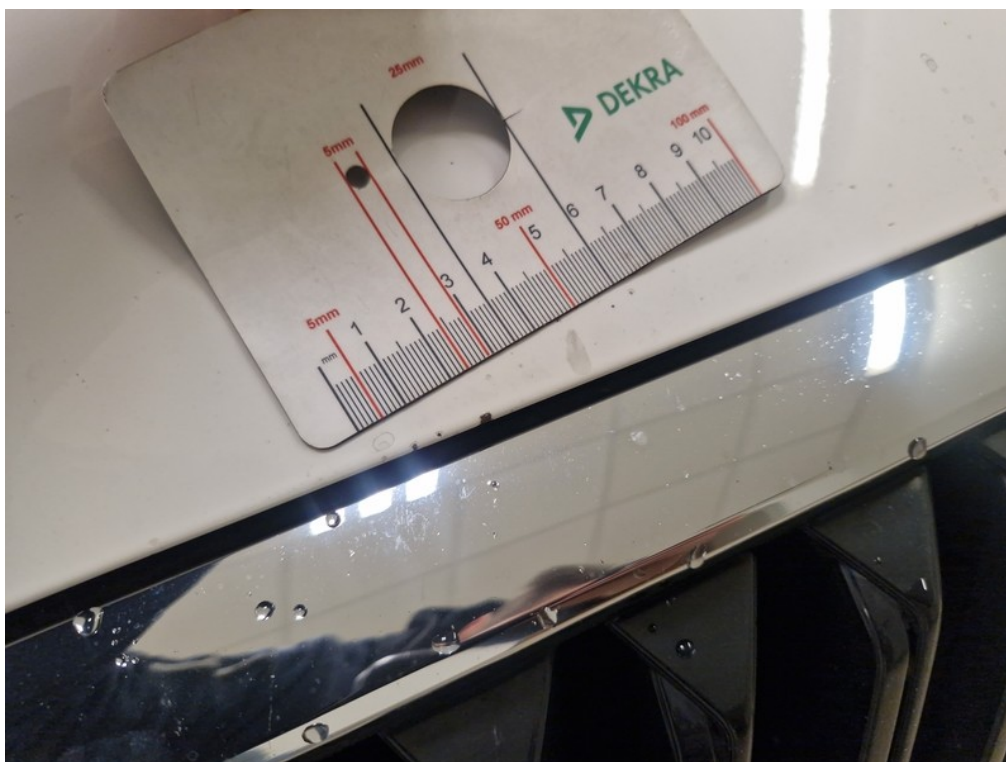

Vid' popis k poškodeniu č. **1**

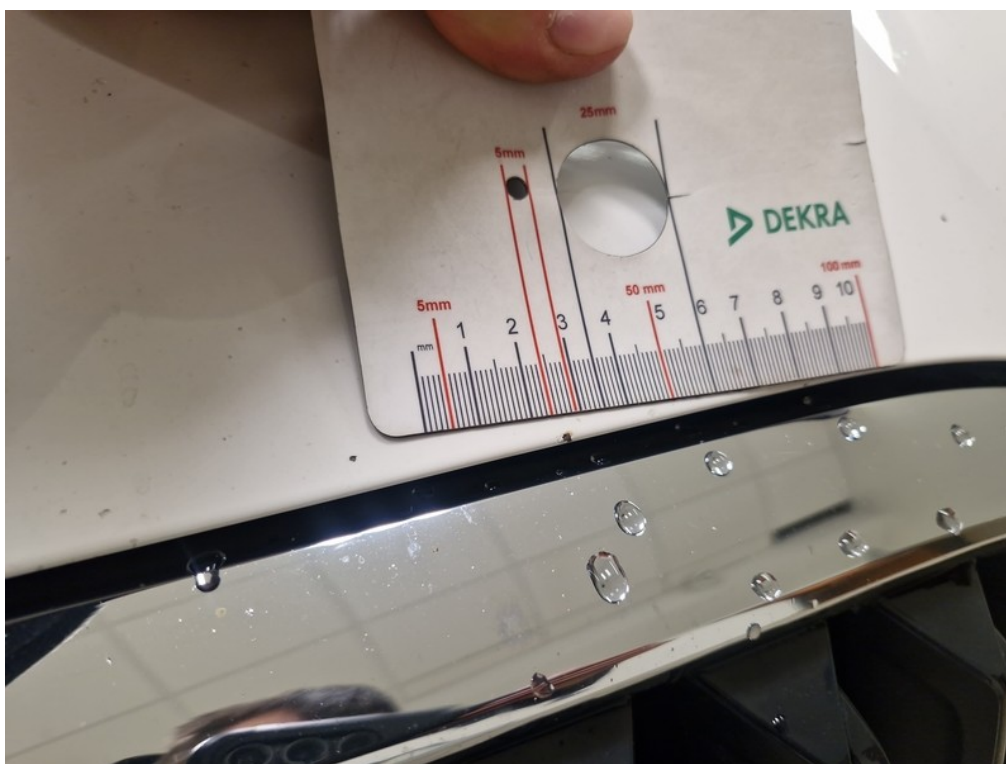


Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 Dvere predné pravé - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

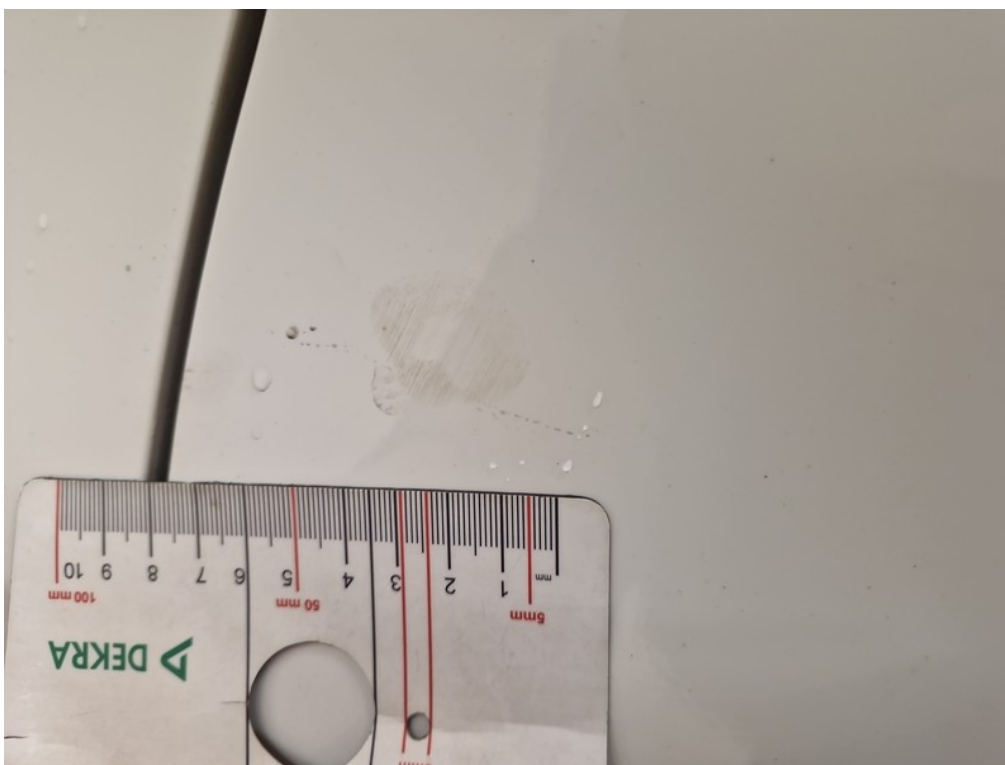

Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 Disk PZ kola - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |




Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 4 Zadný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať
 Náklady na opravu: 485,01
 Neakceptovateľné po zľave: 339,51

Poznámka:

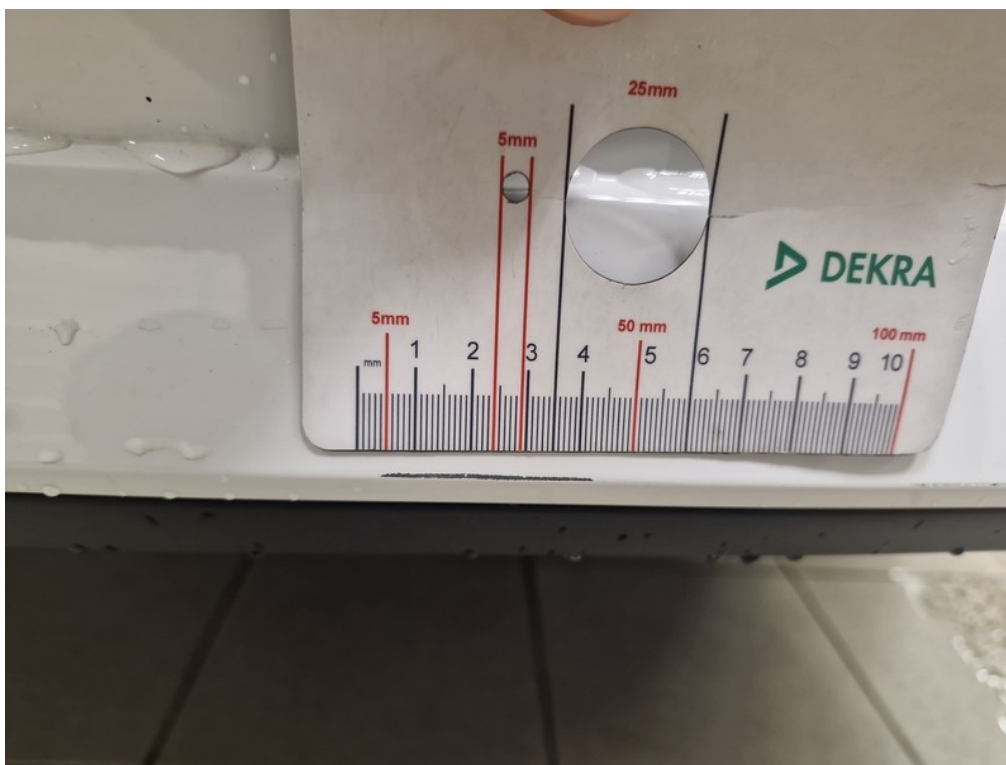

Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

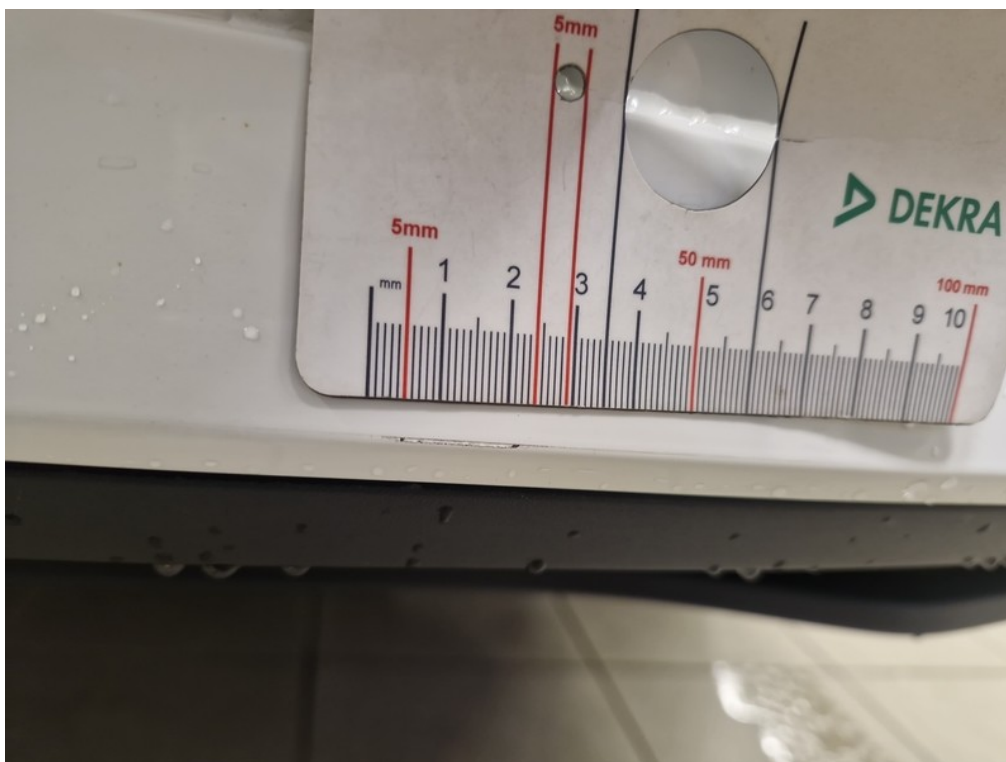

Vid' popis k poškodeniu č. 4




Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 Veko batož.priestoru - Znečistené - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Čistenie |
| Náklady na opravu: | 30,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 |

Poznámka:

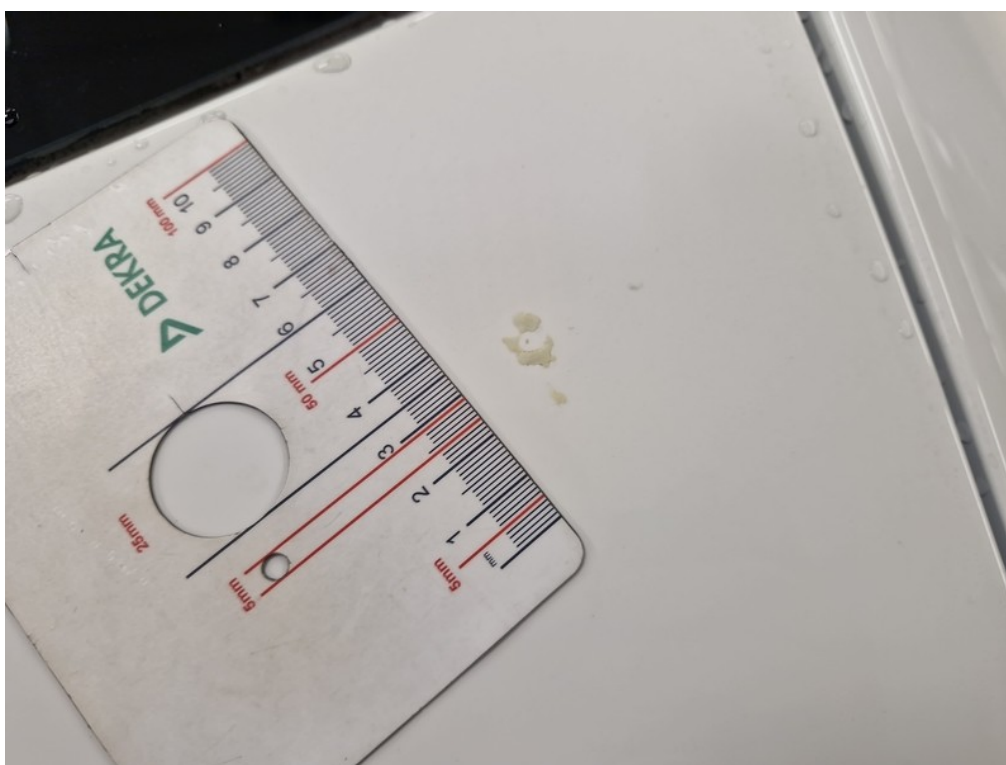


Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 6 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

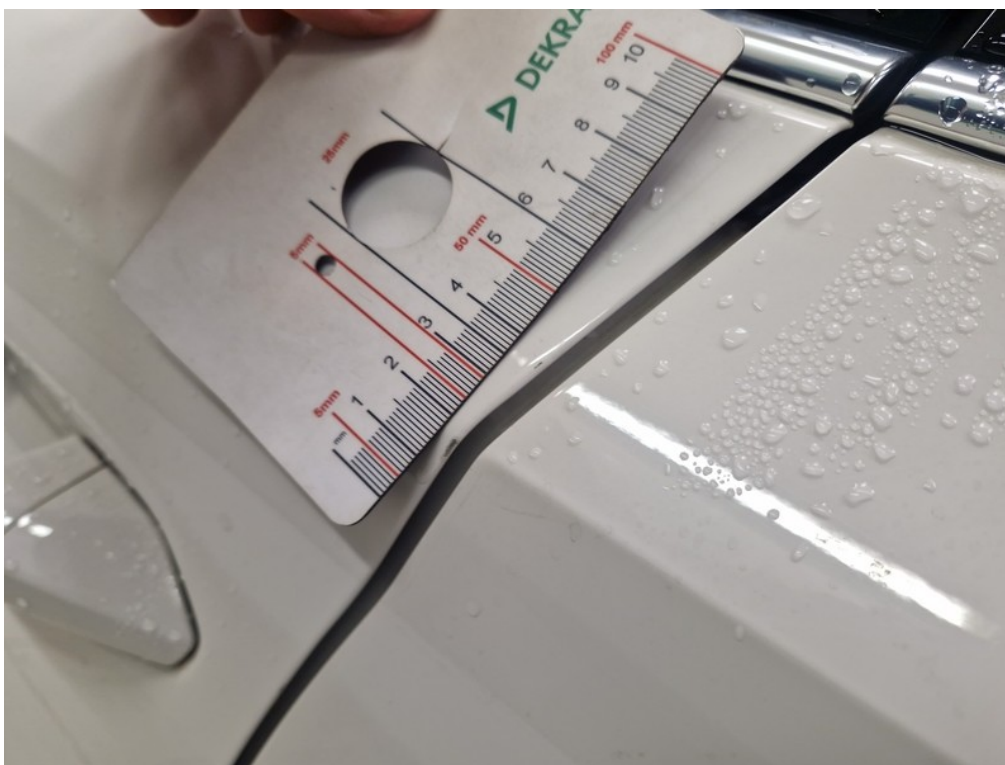

Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

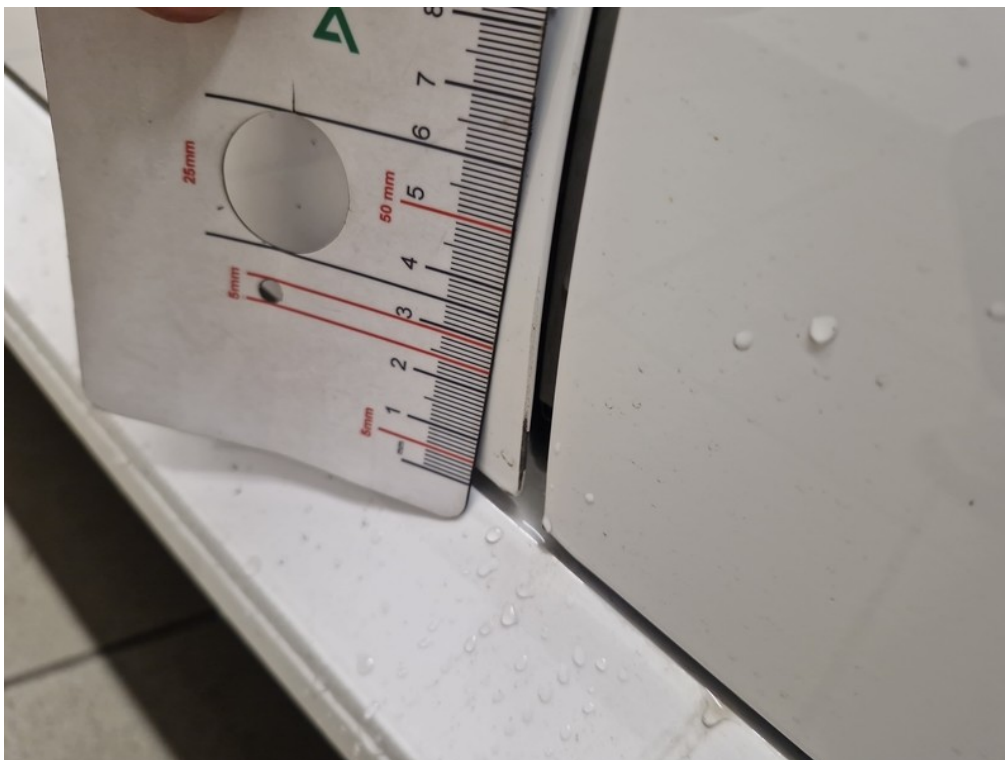


Vid' popis k poškodeniu č. 6




7	Strecha - Korózia - Neakceptovateľné		Poznámka:
	Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
	Spôsob opravy:	Lakovať	
	Náklady na opravu:	511,97	
	Neakceptovateľné po zľave:	358,38	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

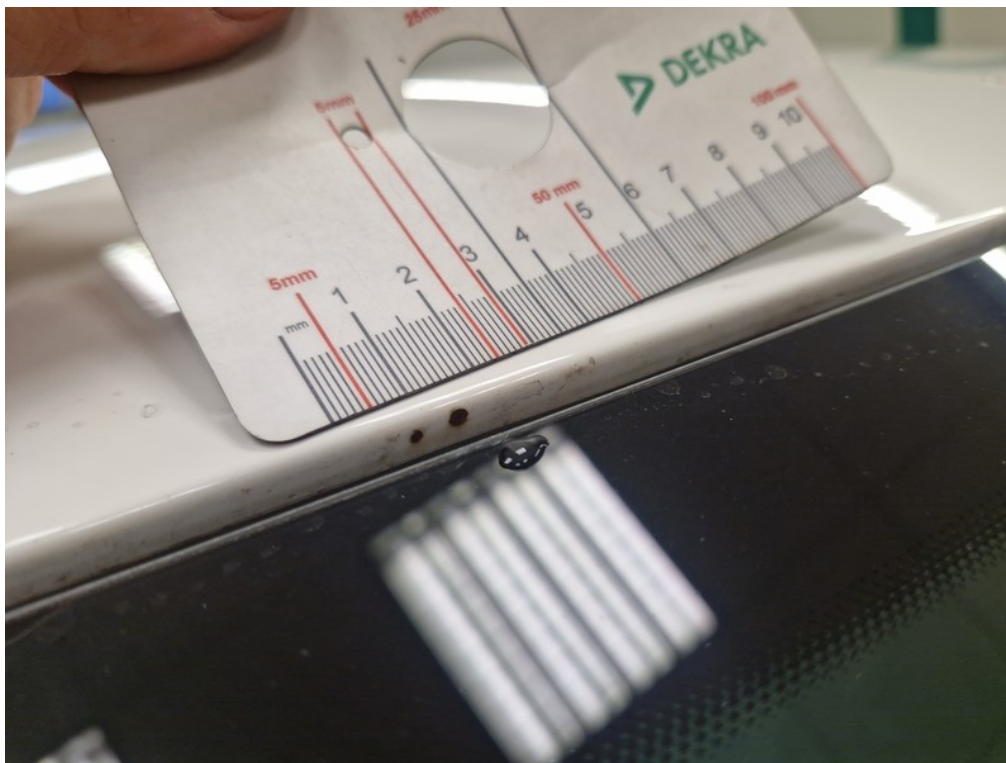

Vid' popis k poškodeniu č. 7

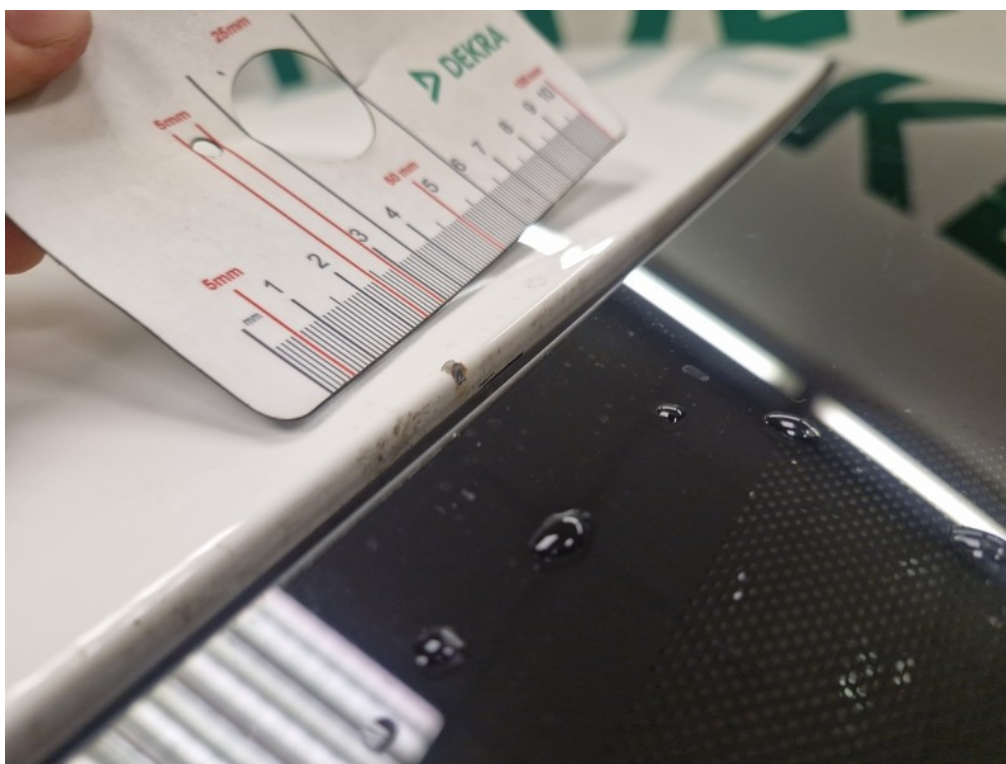

Vid' popis k poškodeniu č. 7