

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**Tatra-Leasing, s.r.o.**  
Hodžovo nám. 3  
811 06 Bratislava

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

|                    |                                                       |                    |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Typ procesu:       | <b>Vrátenie vozidla</b>                               | Leasingová zmluva: | <b>LZO/25/00205</b> |
| Nájomca:           | SITNO HOLDING Real Estate, a.s.                       | Dátum objednávky:  | 13.01.2026 08:32    |
| Kontaktná osoba:   | 0                                                     | Telefón klienta:   | 0                   |
| Dátum pristavenia: | 13.01.2026 00:00                                      | Dátum obhliadky:   | 13.01.2026 08:30    |
| Miesto obhliadky:  | DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava | Dátum ukončenia:   | 13.01.2026 11:43    |
| Poznámka:          | Vozidlo znečistené zvonku                             |                    |                     |



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                               |                   |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Evidenčné číslo:              | <b>BT7761B</b>    | VIN:                             | <b>WAUZZZGY3NA019265</b>        |
| Model vozidla:                | Audi A3 Sportback | Vyhotovenie:                     | 1.5                             |
| Druh vozidla:                 | Osobné - Luxusné  | Zdvihový objem (ccm):            | 1498                            |
| Maximálny výkon (kW):         | 110               | Druh paliva:                     | Benzín                          |
| Stav paliva v nádrži:         | 1/4               | Farba:                           | Čierna                          |
| Prevodovka:                   | Automatická       | Počet dverí:                     | 5                               |
| Dátum prvej evidencie:        | 17.12.2021        | Platnosť technickej kontroly do: | 16.12.2025                      |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 16.12.2025        | Stav tachometra:                 | 155851 km Odčítané z tachometra |
| Servisná knížka k dispozícii: | Elektronická      |                                  |                                 |

## DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

|                                           |     |                                 |      |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|
| Osvedčenie o evidencii časť I:            | Áno | Osvedčenie o evidencii časť II: | Nie  |
| Povinné zmluvné poistenie (zelená karta): | Áno | Návod k obsluhu:                | Áno  |
| Zdvíhač a sada náradia:                   | Áno | Počet kľúčov k vozidlu:         | 2 ks |

## VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Ostrekovače reflektorov, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

## PNEUMATIKY

| Pneumatiky na vozidle      | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatík | Hĺbka dezénu (mm) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ľavá predná pneumatika     | Continental       | 205/55 R 16       | Zimné          | 7                 |
| Pravá predná pneumatika    | Continental       | 205/55 R 16       | Zimné          | 7                 |
| Ľavá zadná pneumatika      | Continental       | 205/55 R 16       | Zimné          | 7                 |
| Pravá zadná pneumatika     | Continental       | 205/55 R 16       | Zimné          | 7                 |
| Disky prvej sady pneumatík | Hliník            |                   |                |                   |
| <b>Rezervná pneumatika</b> |                   |                   |                |                   |
| Dojazdové náhradné koleso  |                   |                   |                |                   |

|                                                                                            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)</b>        | bez DPH  | s DPH    |
| <b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)</b> | 2 657,53 | 3 268,76 |
| <b>Obchodná zľava</b>                                                                      | 1 159,89 | 1 426,66 |
| <b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave</b>                      | 1 497,64 | 1 842,10 |

## POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle

Dátum ukončenia: 13.01.2026

Podpis

**DEKRA**

DEKRA Slovensko s.r.o.  
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava  
IČ DPH: SK2020333007  
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Jaroslav Harazin

## ZOZNAM POŠKODENÍ

| P.č.                                | Poškodený diel                | Druh poškodenia                    | Spôsob opravy | Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa | Náklady na opravu | Obchodná zľava | Neakceptovateľné po zľave |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Exteriér (vonkajší priestor)</b> |                               |                                    |               |                                          |                   |                |                           |
| 1                                   | Predná kapota                 | Poškodenie od odletujúcich kameňov | Lakovať       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| 2                                   | Disk PP kolesa                | Škrabance                          | Vymeniť       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| 3                                   | Kryt P spätného zrkadla       | Škrabance                          | Lakovať       | Nie                                      | 130,41            | 58,68          | 71,73                     |
| 4                                   | Smerovka bočná P späť.zrkadlo | Škrabance                          | Vymeniť       | Nie                                      | 57,33             | 25,80          | 31,53                     |
| 5                                   | Kryt P spätného zrkadla       | Škrabance                          | Vymeniť       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| 6                                   | Bočnica zadná ľavá            | Deformácia                         | Opraviť       | Nie                                      | 429,08            | 193,09         | 235,99                    |
| 7                                   | Predný nárazník               | Škrabance                          | Lakovať       | Nie                                      | 491,59            | 221,22         | 270,37                    |
| 8                                   | Zadný nárazník                | Deformácia                         | Vymeniť       | Nie                                      | 969,12            | 436,10         | 533,02                    |
| <b>Interiér (vnútorný priestor)</b> |                               |                                    |               |                                          |                   |                |                           |
| 9                                   | Volant                        | Škrabance                          | Vymeniť       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| <b>Ostatné</b>                      |                               |                                    |               |                                          |                   |                |                           |
| 10                                  | STK - platnosť                | Chýba                              | Doplniť/dodať | Nie                                      | 500,00            | 225,00         | 275,00                    |
| 11                                  | Interiér - znečistené         | Znečistené                         | Čistenie      | Nie                                      | 80,00             | 0,00           | 80,00                     |

**Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)**

**2 657.53**

**Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)**

**2 657.53**

**1 159.89**

**1 497,64**

Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava



## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok



## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor

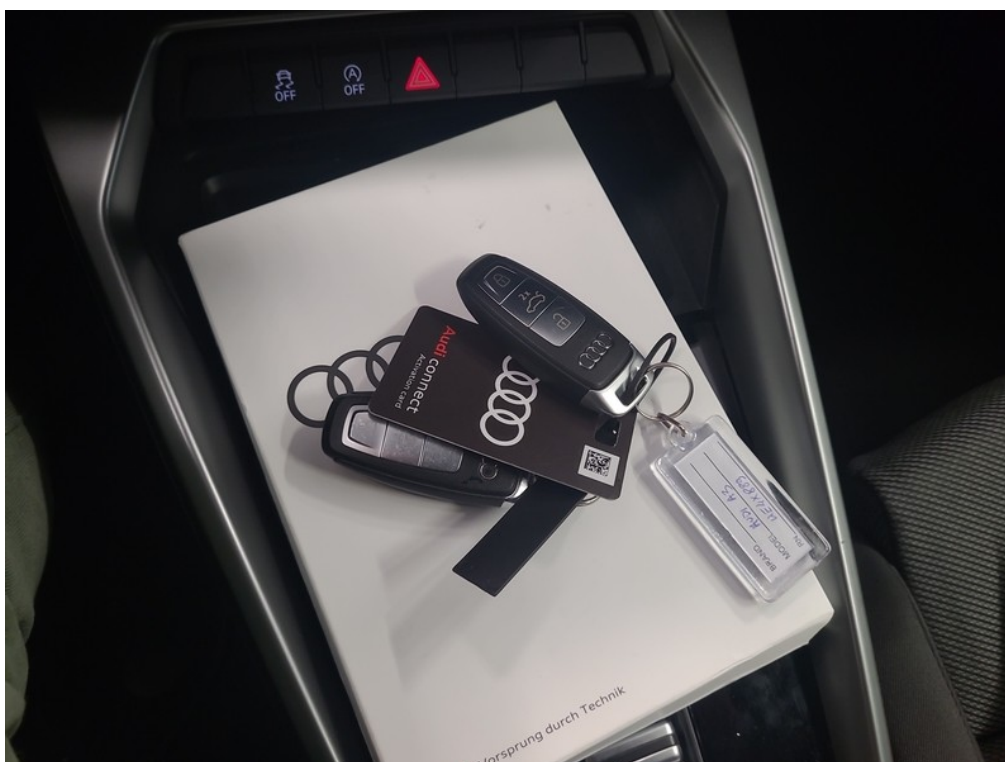


Servisná knižka

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

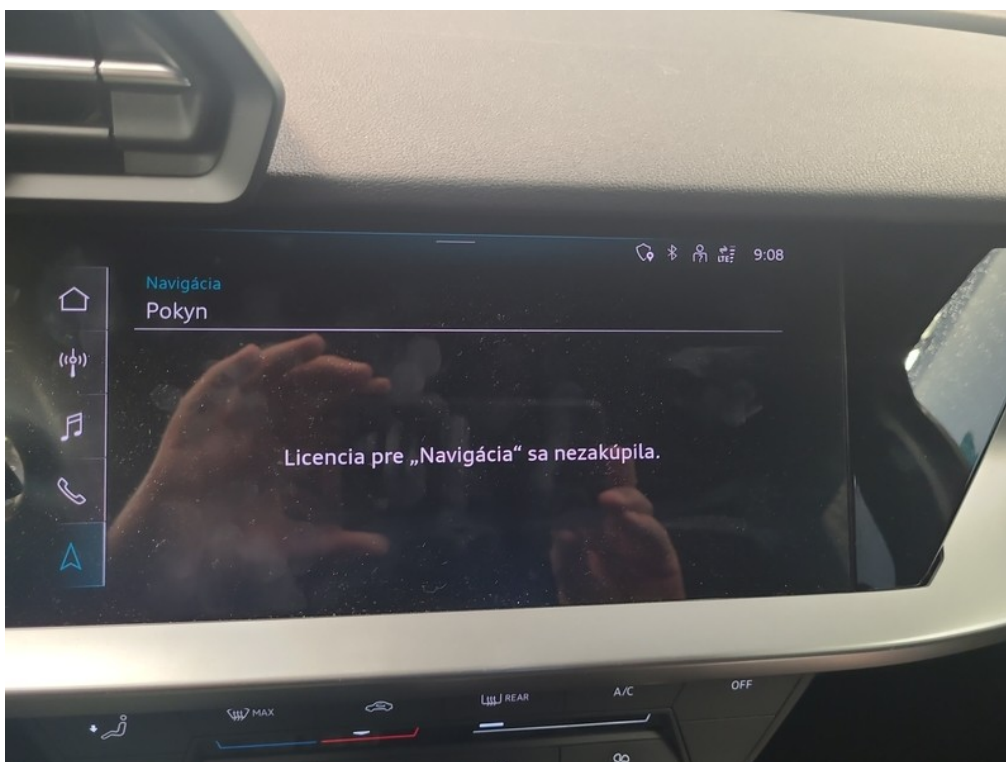

Prístrojový panel / stav tachometra

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Lakovať                      |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1



## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 2 Disk PP kola - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
Spôsob opravy: Vymeniť  
Náklady na opravu: 0,00  
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 Kryt P spätného zrkadla - Škrabance - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Lakovať  
 Náklady na opravu: 130,41  
 Neakceptovateľné po zľave: 71,73


Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3



## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

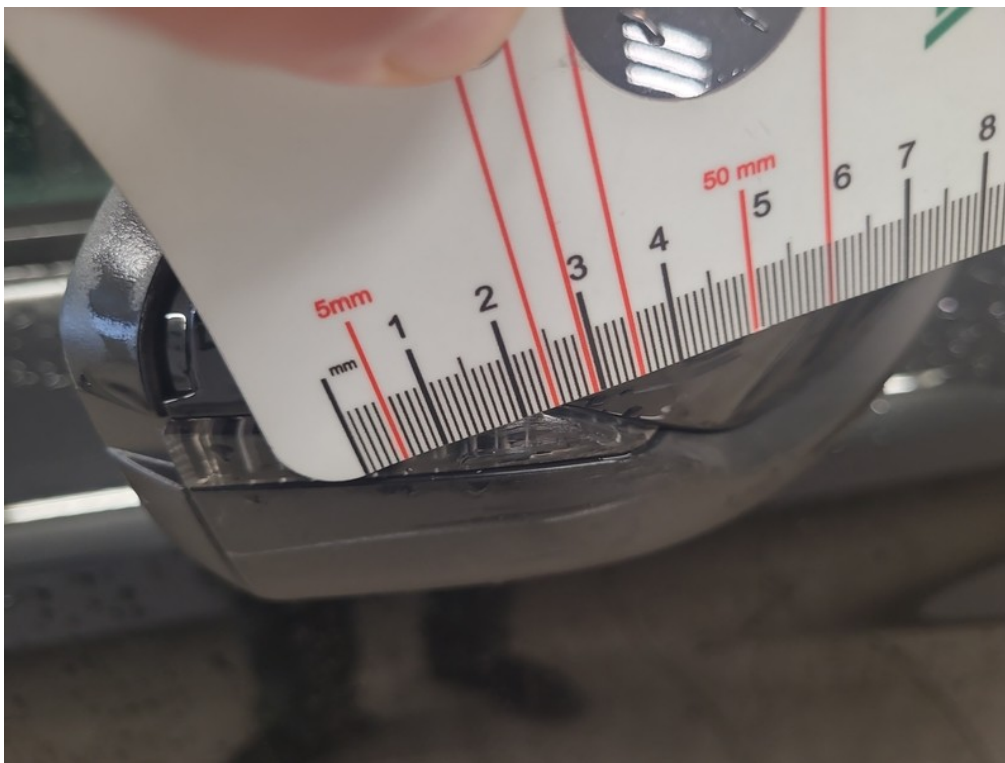

- 4 Smerovka bočná P späť.zrkadlo - Škrabance - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Vymeniť                      |           |
| Náklady na opravu:         | 57,33                        |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 31,53                        |           |




- 5 Kryt P spätného zrkadla - Škrabance - Akceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Vymeniť                      |           |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |           |



## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 Bočnica zadná ľavá - Deformácia - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Opraviť                      |           |
| Náklady na opravu:         | 429,08                       |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 235,99                       |           |

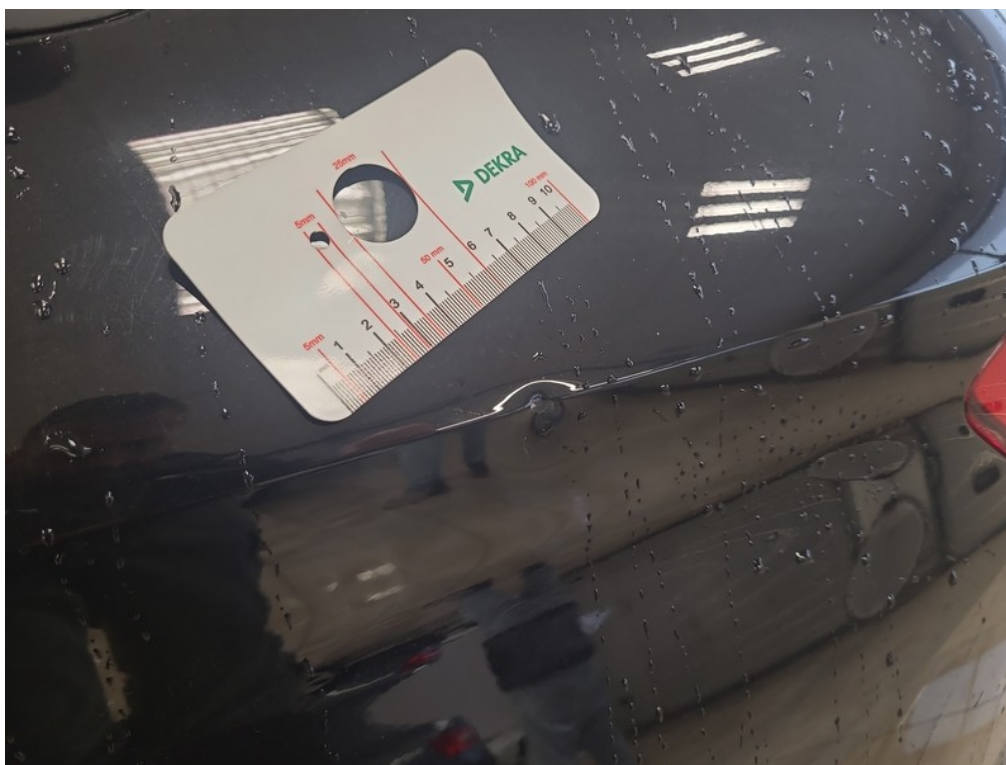

Vid' popis k poškodeniu č. 6

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 Predný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Lakovať  
 Náklady na opravu: 491,59  
 Neakceptovateľné po zľave: 270,37

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7



## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 8 **Zadný nárazník - Deformácia - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Vymeniť  
 Náklady na opravu: 969,12  
 Neakceptovateľné po zľave: 533,02

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8



## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



- 9 Volant - Škrabance - Akceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy:             | Vymeniť                      |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 10 STK - platnosť - Chýba - Neakceptovateľné**
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Umiestnenie:               | Ostatné       |
| Spôsob opravy:             | Doplniť/dodať |
| Náklady na opravu:         | 500,00        |
| Neakceptovateľné po zľave: | 275,00        |

Poznámka:



- 11 Interiér - znečistené - Znečistené - Neakceptovateľné**
- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| Umiestnenie:               | Ostatné  |
| Spôsob opravy:             | Čistenie |
| Náklady na opravu:         | 80,00    |
| Neakceptovateľné po zľave: | 80,00    |

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**