

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	94316
Nájomca:	Babičkin Dvor, a.s.	Dátum objednávky:	11.12.2025 11:07
Kontaktná osoba:	-	Telefón klienta:	-
Dátum pristavenia:	11.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	11.12.2025 11:15
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	11.12.2025 12:57



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT814ET	VIN:	ZFAFFL004M5177919
Model vozidla:	Fiat Talento	Vyhotovenie:	-
Druh vozidla:	Úžitkové	Zdvihový objem (ccm):	1997
Maximálny výkon (kW):	88	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - -
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	21.12.2021	Platnosť technickej kontroly do:	20.12.2025
Platnosť emisnej kontroly do:	20.12.2025	Stav tachometra:	94316 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Protiprekľzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Centrálne zamykanie, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	205/65 R 16	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Matador	205/65 R 16	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Matador	205/65 R 16	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	Matador	205/65 R 16	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Matador	205/65 R 16		9

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	3 580,69	4 404,25
Obchodná zľava	1 388,27	1 707,57
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	2 192,42	2 696,68

Dátum ukončenia: 11.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. František Lengyel

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predný nárazník - lakovaný	Lak	Lakovať	Nie	265,54	106,22	159,32
2	Predný nárazník	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Bočnica zadná L VELKÁ	Znečistené	Čistenie	Nie	30,00	0,00	30,00
4	Dvere zadné nákladové L krídlo	Deformácia	Opraviť	Nie	932,48	372,99	559,49
5	Zadný nárazník - pravý diel	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	736,44	294,58	441,86
6	Zadné svetlo do hmly pravé	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	215,21	86,08	129,13
7	Kryt pravého D stĺpika	Škrabance	Vymeniť	Nie	592,83	237,13	355,70
8	Spätné zrkadlo pravé	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	496,63	198,65	297,98
9	Prah pravý	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
Interiér (vnútorný priestor)							
10	Hluková izolácia prednej kapoty	strih	Vymeniť	Nie	231,56	92,62	138,94
Ostatné							
11	Interiér - znečistené	Znečistené	Čistenie	Nie	80,00	0,00	80,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					3 580,69		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					3 580,69	1 388,27	2 192,42
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predný nárazník - lakovaný - Lak - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 265,54 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 159,32 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 Predný nárazník - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 3 Bočnica zadná L VEĽKÁ - Znečistené - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Čistenie |
| Náklady na opravu: | 30,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

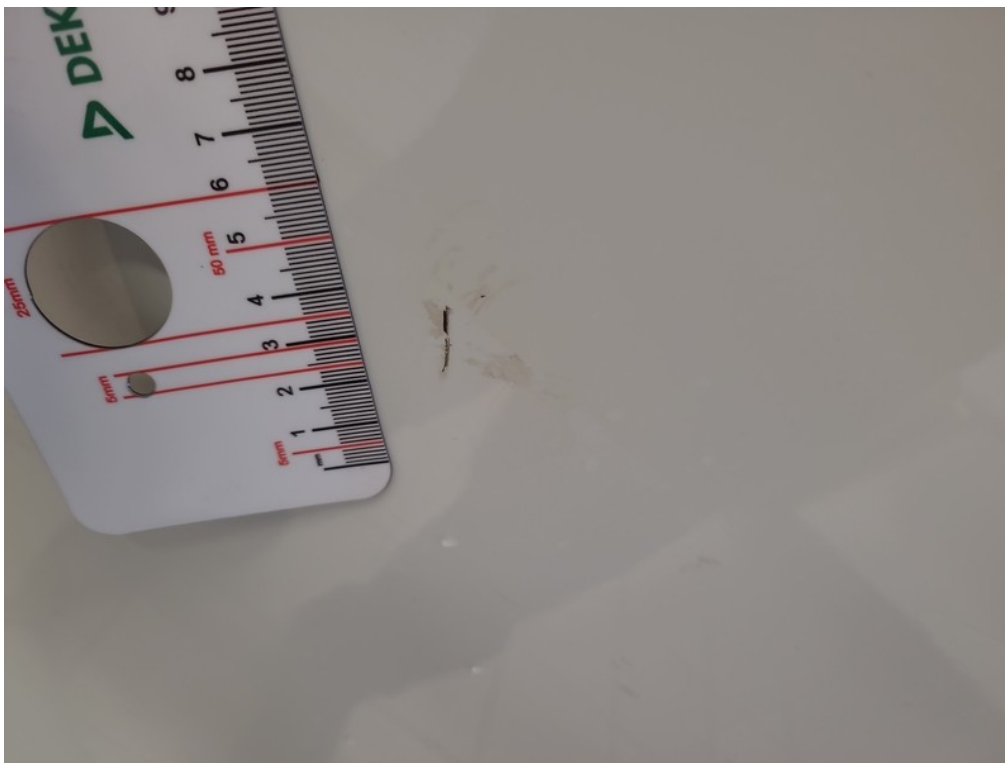

Vid' popis k poškodeniu č. 3



Dvere zadné nákladové L krídlo - Deformácia -

4 Neakceptovateľné

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Náklady na opravu:

Neakceptovateľné po zľave:

Exteriér (vonkajší priestor)

Opraviť

932,48

559,49

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 Zadný nárazník - pravý diel - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 736,44 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 441,86 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

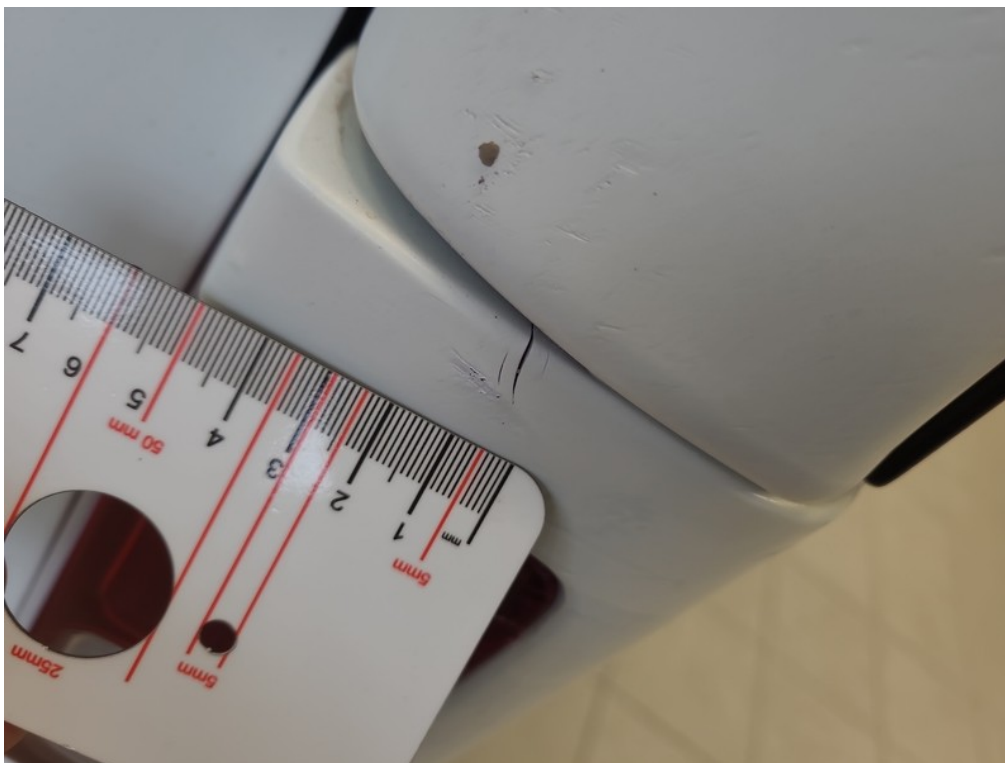

Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 Zadné svetlo do hmly pravé - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 215,21 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 129,13 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 7 Kryt pravého D stípika - Škrabance - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 592,83
 Neakceptovateľné po zľave: 355,70

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 8 Spätne zrkadlo pravé - Chýba - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať
 Náklady na opravu: 496,63
 Neakceptovateľné po zľave: 297,98

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 9** **Prah pravý - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 10 Hluková izolácia prednej kapoty - strih - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 231,56 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 138,94 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 11 Interiér - znečistené - Znečistené - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|----------|
| Umiestnenie: | Ostatné |
| Spôsob opravy: | Čistenie |
| Náklady na opravu: | 80,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 80,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**