

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	00
Nájomca:	Marinko Božič	Dátum objednávky:	17.12.2025 06:33
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	16.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	17.12.2025 07:00
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	17.12.2025 16:25
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT871FX	VIN:	TMBAG7NX5NY045863
Model vozidla:	Skoda Octavia	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Modrá
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	16.12.2021	Platnosť technickej kontroly do:	15.12.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	15.12.2027	Stav tachometra:	75708 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklia, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálne zamykanie, Hmlivové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 17	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	1 216,95	1 496,85
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 216,95	1 496,85
Obchodná zľava	415,43	510,98
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	801,52	985,87

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 17.12.2025

Podpis

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Ladislav Gogola

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Deformácia	Opraviť	Nie	621,19	217,42	403,77
2	A stĺpik pravý	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
3	C stĺpik pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	229,07	80,17	148,90
4	Veko batož.priestoru	Škrabance	Vyleštiť	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Bočnica zadná ľavá	Škrabance	Vyleštiť	Áno	0,00	0,00	0,00
6	Rukoväť kľučky LZ dverí	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
7	Prah ľavý	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
8	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
9	Strecha	Lak	Vyleštiť	Nie	30,00	0,00	30,00
10	Dvere zadné ľavé	Deformácia	Opraviť	Nie	336,69	117,84	218,85
11	Blatník predný ľavý	Škrabance	Vyleštiť	Áno	0,00	0,00	0,00

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)

1 216,95

Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)

1 216,95

415,43

801,52

Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predná kapota - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 621,19 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 403,77 | |



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 A stípk pravý - Poškodenie od odletujúcich kameňov -
Akceptovateľné
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Lakovať
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 C stĺpik pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 229,07 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 148,90 | |

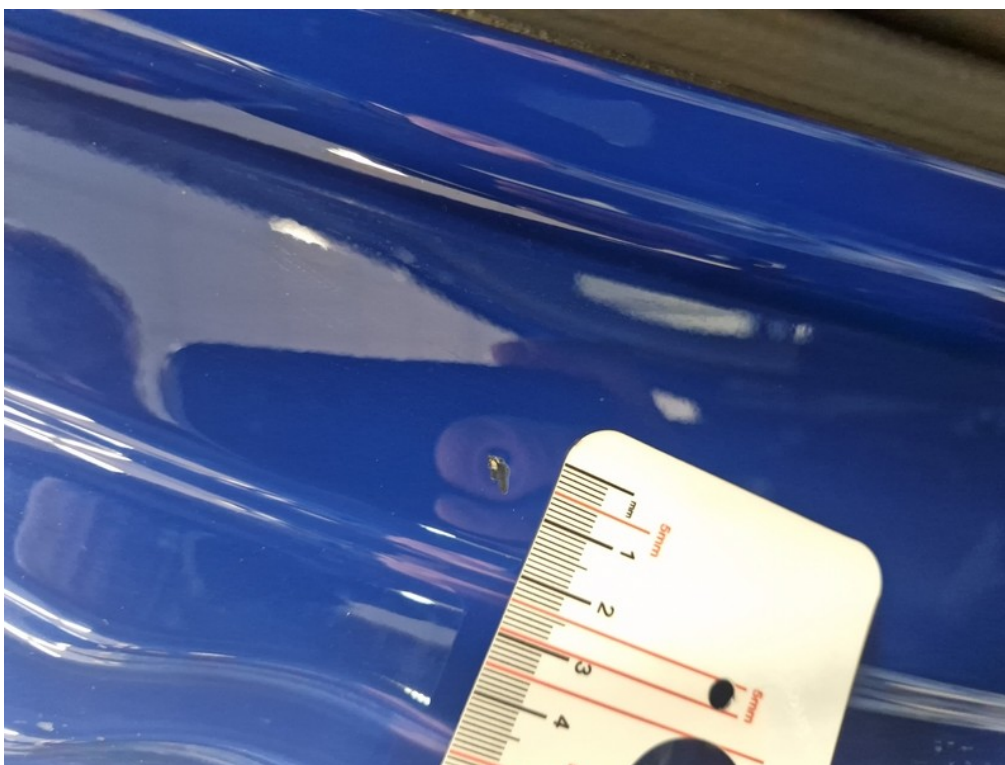

Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 Veko batož.priestoru - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

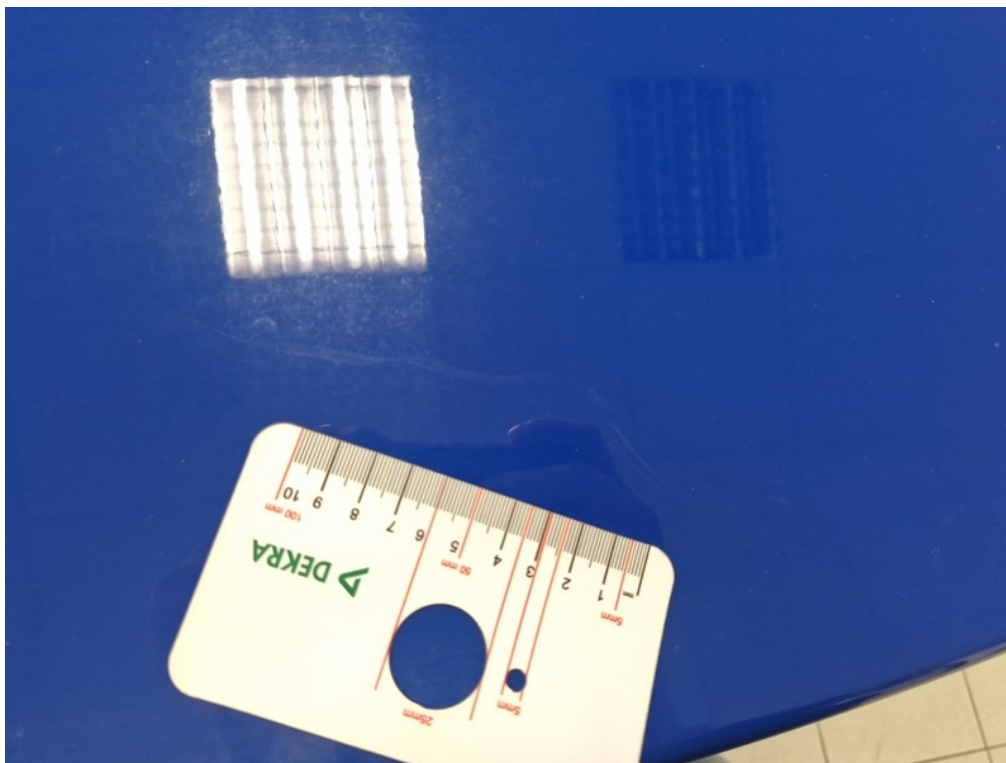

Vid' popis k poškodeniu č. 4




Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 Bočnica zadná ľavá - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

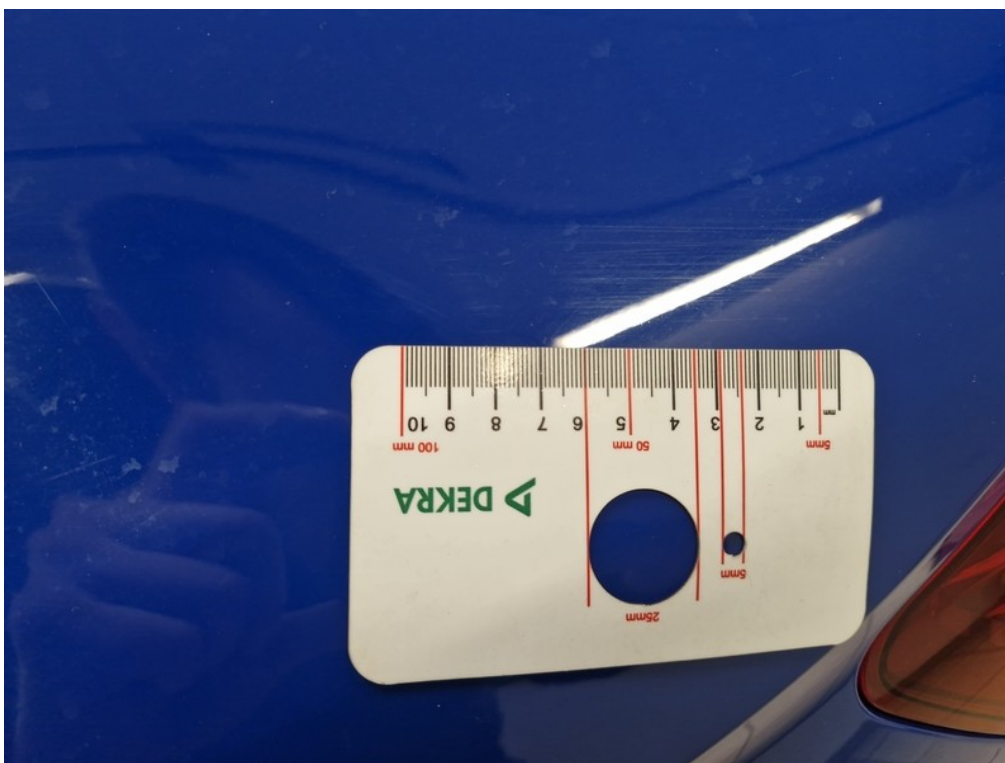


Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 Rukoväť kľučky LZ dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |

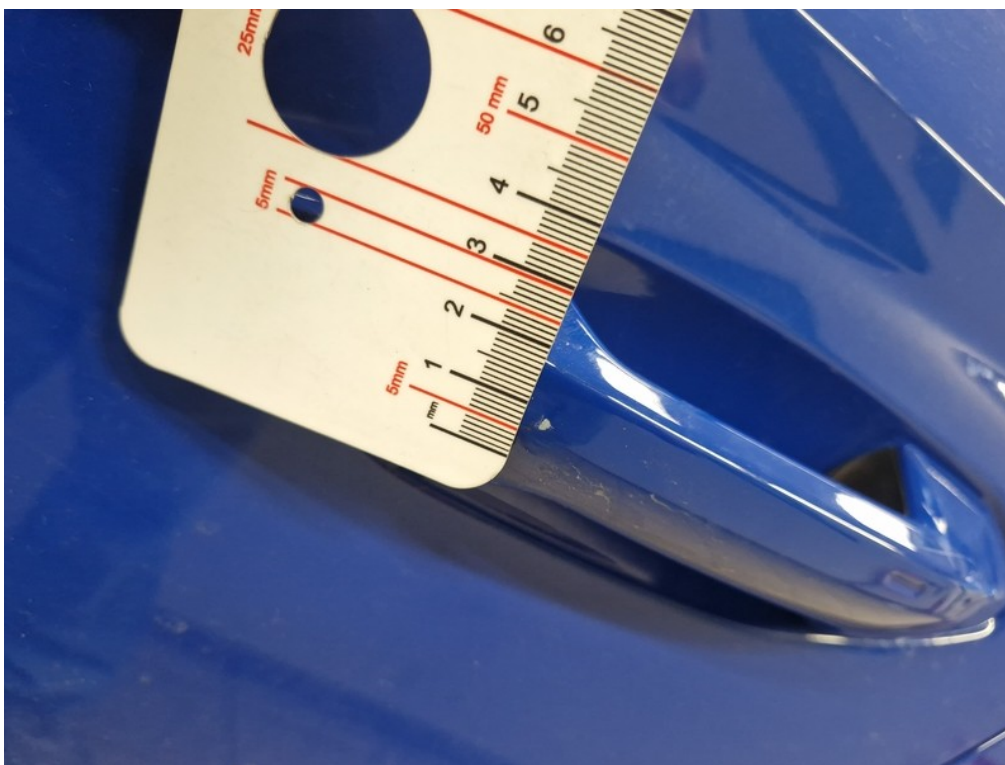

Vid' popis k poškodeniu č. 6


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Prah ľavý - Deformácia - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Opraviť
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

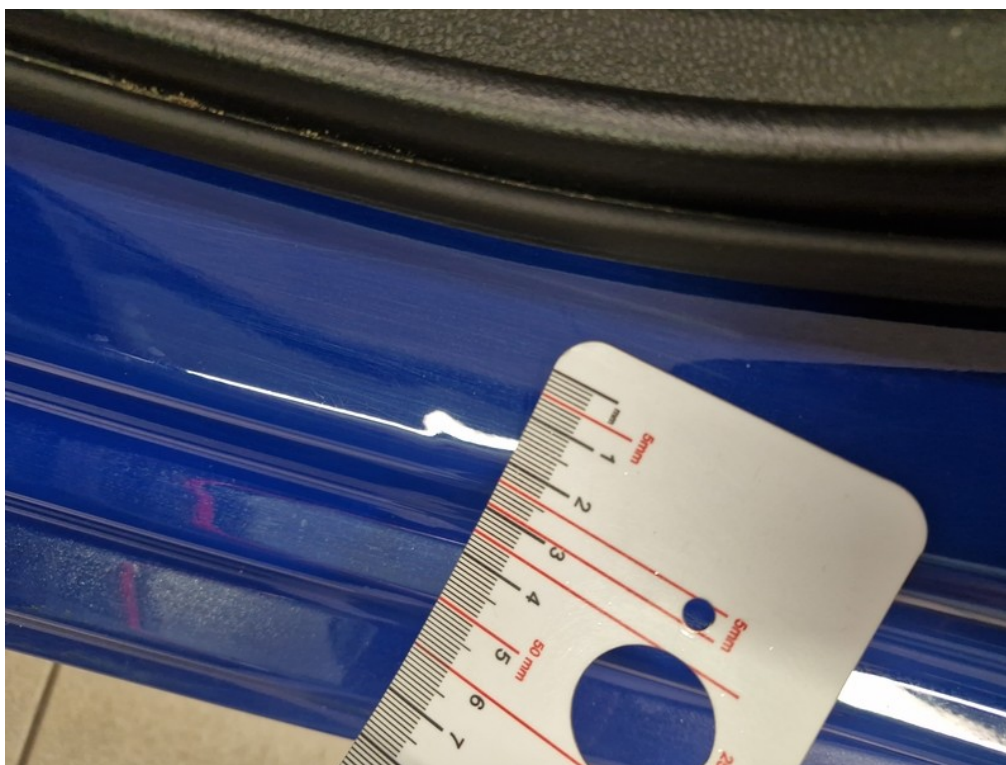

Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 8 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 9 Strecha - Lak - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť | |
| Náklady na opravu: | 30,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 | |




Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 10 Dvere zadné ľavé - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 336,69 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 218,85 |

Poznámka:

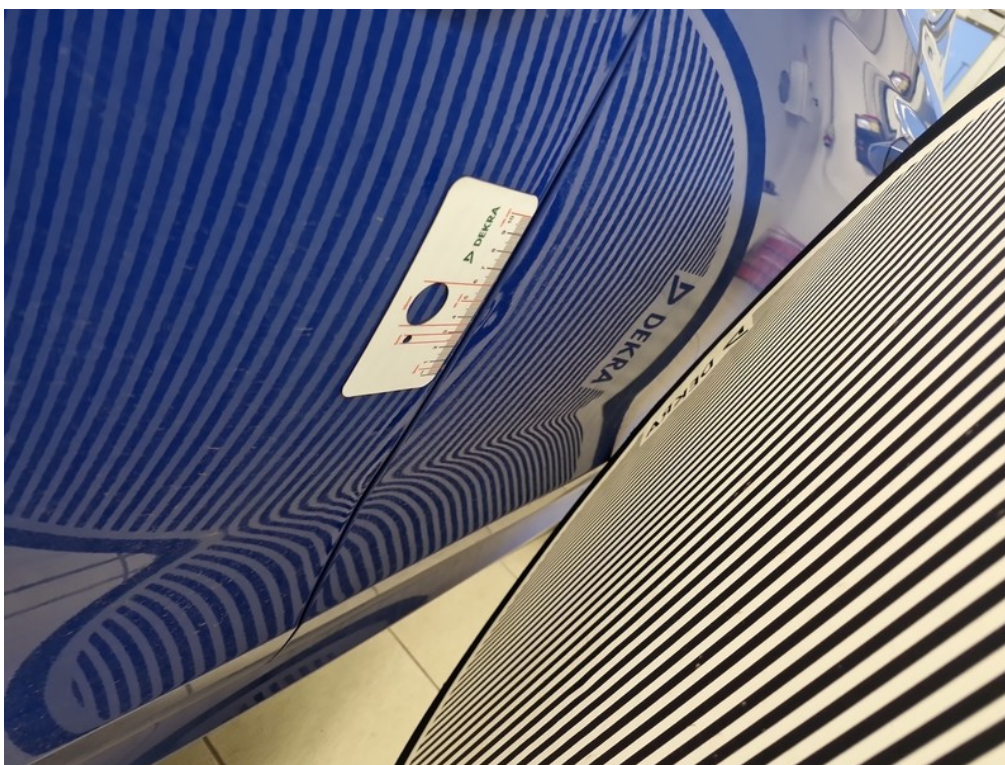

Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

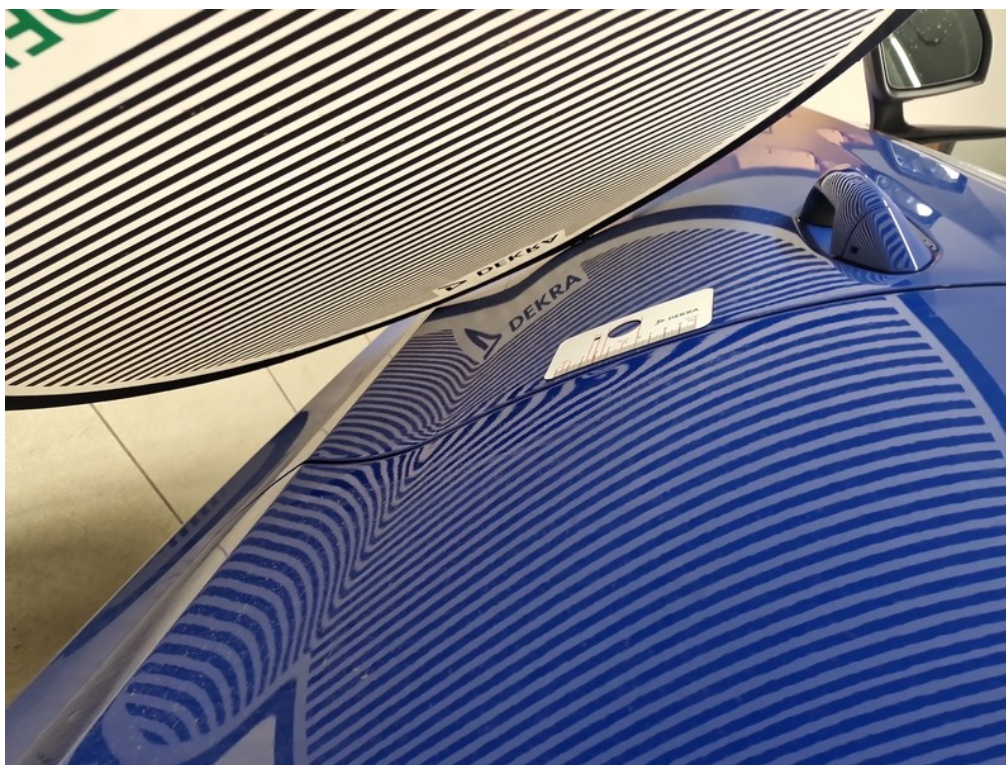

Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 11** **Blatník predný ľavý - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. **11**