

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	LZO/25/00307
Nájomca:	Winnersgroup	Dátum objednávky:	10.12.2025 12:11
Kontaktná osoba:	-	Telefón klienta:	-
Dátum pristavenia:	10.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	10.12.2025 12:15
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	10.12.2025 13:07



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BTWIN66	VIN:	W1K1770841N211581
Model vozidla:	Mercedes-Benz Třída A	Vyhotovenie:	A180
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1332
Maximálny výkon (kW):	100	Druh paliva:	Benzin
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Cierna - -
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	3.12.2023	Platnosť technickej kontroly do:	2.12.2025
Platnosť emisnej kontroly do:	2.12.2025	Stav tachometra:	102193 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protiprekizová regulácia, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Polokožený), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH	s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	2 977,63	3 662,48
Obchodná zľava	686,30	844,15
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	2 291,33	2 818,34

Dátum ukončenia: 10.12.2025

Podpis

DEKRA

-341-

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. František Lengyel

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Deformácia	Opraviť	Nie	736,29	220,89	515,40
2	Predný nárazník	Škrabance	Lakovať	Nie	644,76	193,43	451,33
3	Disk LP kolesa	Deformácia	Vymeniť	Nie	428,53	128,56	299,97
4	Dvere zadné ľavé	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Disk LZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
6	Veko batož.priestoru	Nálepky	Odstrániť	Nie	30,00	0,00	30,00
7	Bočnica zadná pravá	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
8	Disk PZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	Nie	428,53	128,56	299,97
9	Dvere predné pravé	Nálepky	Odstrániť	Nie	30,00	0,00	30,00
10	Lišta čelného skla ľavá	Škrabance	Vymeniť	Nie	49,52	14,86	34,66
11	Blatník predný pravý	Škrabance	Vyleštiť	Nie	30,00	0,00	30,00
Interiér (vnútorný priestor)							
12	Volant	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Ostatné							
13	Kľúč od vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	600,00	0,00	600,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					2 977,63		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					2 977,63	686,30	2 291,33
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predná kapota - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 736,29 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 515,40 | |



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1



- 2 Predný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 644,76 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 451,33 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



- 3 Disk LP kola - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 428,53 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 299,97 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Dvere zadné ľavé - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Lakovať
Náklady na opravu: 0,00
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

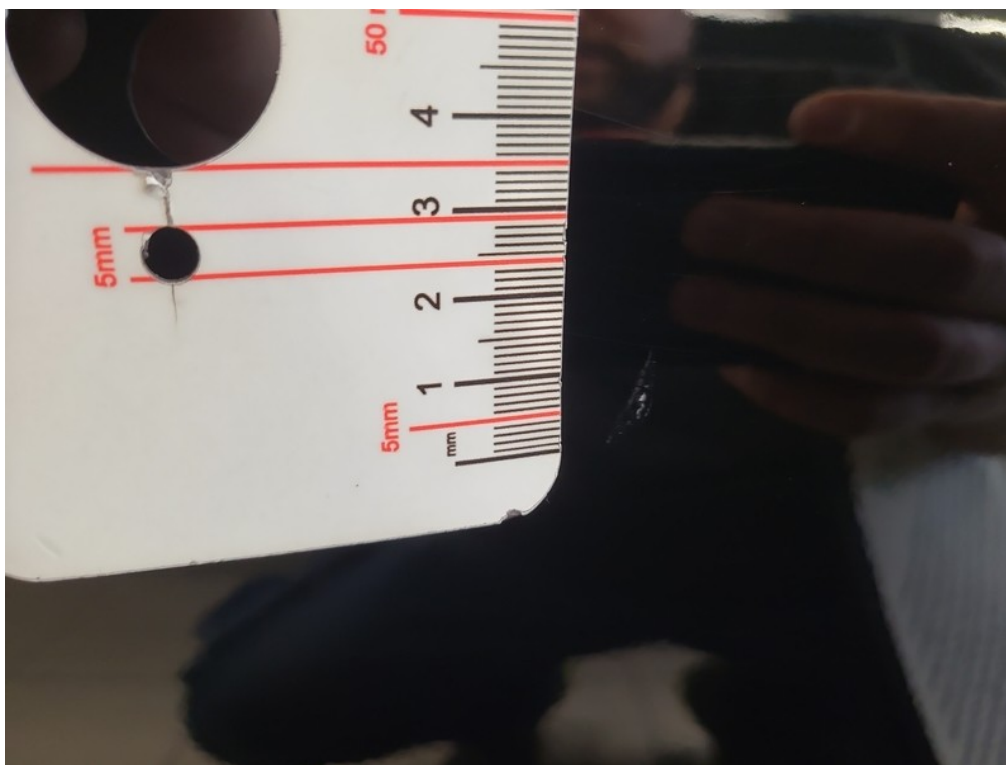

Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 Disk LZ kola - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 Veko batož.priestoru - Nálepky - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Odstrániť |
| Náklady na opravu: | 30,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 |


Poznámka:



- 7 Bočnica zadná pravá - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

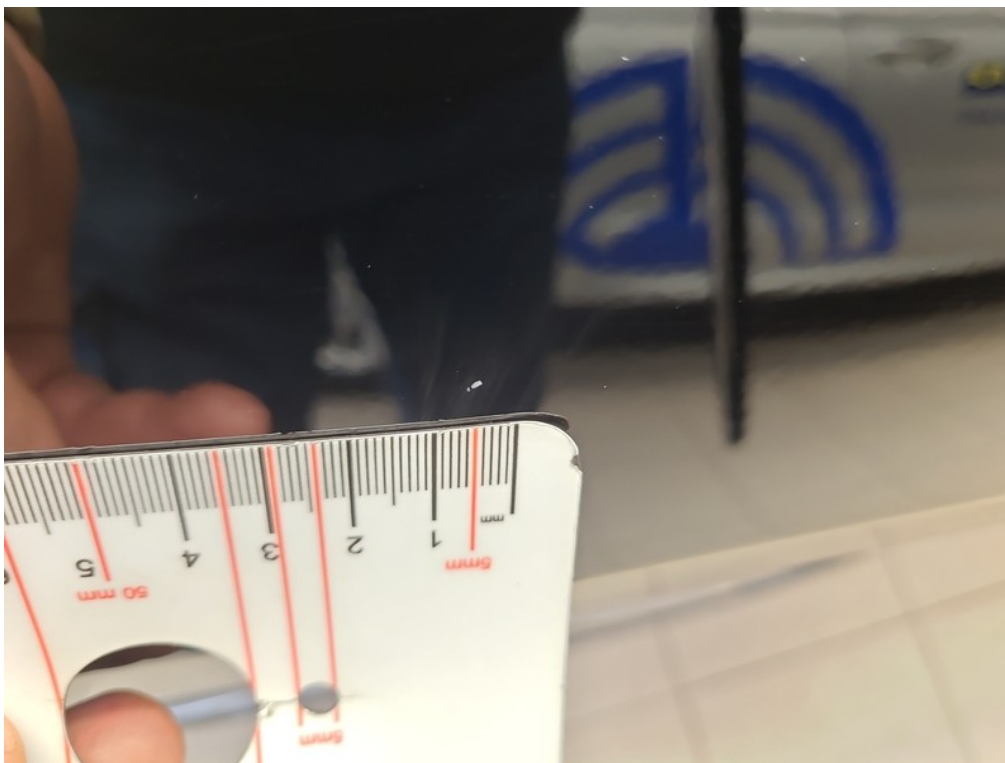

Vid' popis k poškodeniu č. 7



- 8 Disk PZ kola - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 428,53 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 299,97 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 9 **Dvere predné pravé - Nálepky - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Odstrániť
 Náklady na opravu: 30,00
 Neakceptovateľné po zľave: 30,00

Poznámka:



- 10 **Lišta čelného skla ľavá - Škrabance - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 49,52
 Neakceptovateľné po zľave: 34,66

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 11** **Blatník predný pravý - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vyleštiť |
| Náklady na opravu: | 30,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**



12 Volant - Opatrebovanie - Akceptovateľné
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť
 Náklady na opravu: 0,00
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 **Kľúč od vozidla - Chýba - Neakceptovateľné**
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať
 Náklady na opravu: 600,00
 Neakceptovateľné po zľave: 600,00

Poznámka: