

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**Tatra-Leasing, s.r.o.**  
Hodžovo nám. 3  
811 06 Bratislava

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	<b>Vrátenie vozidla</b>	Leasingová zmluva:	<b>LZO/25/00307</b>
Nájomca:	Winnersgroup	Dátum objednávky:	10.12.2025 12:11
Kontaktná osoba:	-	Telefón klienta:	-
Dátum prístavenia:	10.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	10.12.2025 12:15
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	10.12.2025 13:07



### ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	<b>BTWIN66</b>	VIN:	W1K1770841N211581
Model vozidla:	Mercedes-Benz Třída A	Vyhotovenie:	A180
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1332
Maximálny výkon (kW):	100	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Čierna - -
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	3.12.2021	Platnosť technickej kontroly do:	23.12.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	23.12.2027	Stav tachometra:	102193 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

### DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks		

### VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protipreklizová regulácia, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Polokožený), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

### PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Kumho	225/45 R 18	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
<b>Rezervná pneumatika</b>				
Opravná sada				

<b>Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)</b>	bez DPH	s DPH
<b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)</b>	2 977,63	3 662,48
<b>Obchodná zľava</b>	686,30	844,15
<b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave</b>	2 291,33	2 818,34

Dátum ukončenia: 10.12.2025

Podpis

341

DEKRA Slovensko s.r.o.  
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava  
IČ DPH: SK2020333007  
IČO: 31 324 787

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitěz

**ZOZNAM POŠKODENÍ**

P.č. Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
<b>Exteriér (vonkajší priestor)</b>						
1	Predná kapota	Deformácia	Opraviť	736,29	220,89	515,40
2	Predný nárazník	Škrabance	Lakovať	644,76	193,43	451,33
3	Disk LP kolesa	Deformácia	Vymeniť	428,53	128,56	299,97
4	Dvere zadné ľavé	Škrabance	Lakovať	0,00	0,00	0,00
5	Disk LZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	0,00	0,00	0,00
6	Veko batož.priestoru	Nálepky	Odstrániť	30,00	0,00	30,00
7	Bočnica zadná pravá	Škrabance	Lakovať	0,00	0,00	0,00
8	Disk PZ kolesa	Škrabance	Vymeniť	428,53	128,56	299,97
9	Dvere predné pravé	Nálepky	Odstrániť	30,00	0,00	30,00
10	Lišta čelného skla ľavá	Škrabance	Vymeniť	49,52	14,86	34,66
11	Blatník predný pravý	Škrabance	Vyleštiť	30,00	0,00	30,00
<b>Interiér (vnútorný priestor)</b>						
12	Volant	Opatrebovanie	Vymeniť	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatné</b>						
13	Kľúč od vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	600,00	0,00	600,00
<b>Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)</b>				<b>2 977,63</b>		
<b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)</b>				<b>2 977,63</b>	<b>686,30</b>	<b>2 291,33</b>
<b>Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)</b>						

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

**ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA**



Motor



VIN / typový štítok

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra


## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 1 Predná kapota - Deformácia - Neakceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
Spôsob opravy: Opraviť  
Náklady na opravu: 736,29  
Neakceptovateľné po zľave: 515,40

Poznámka:

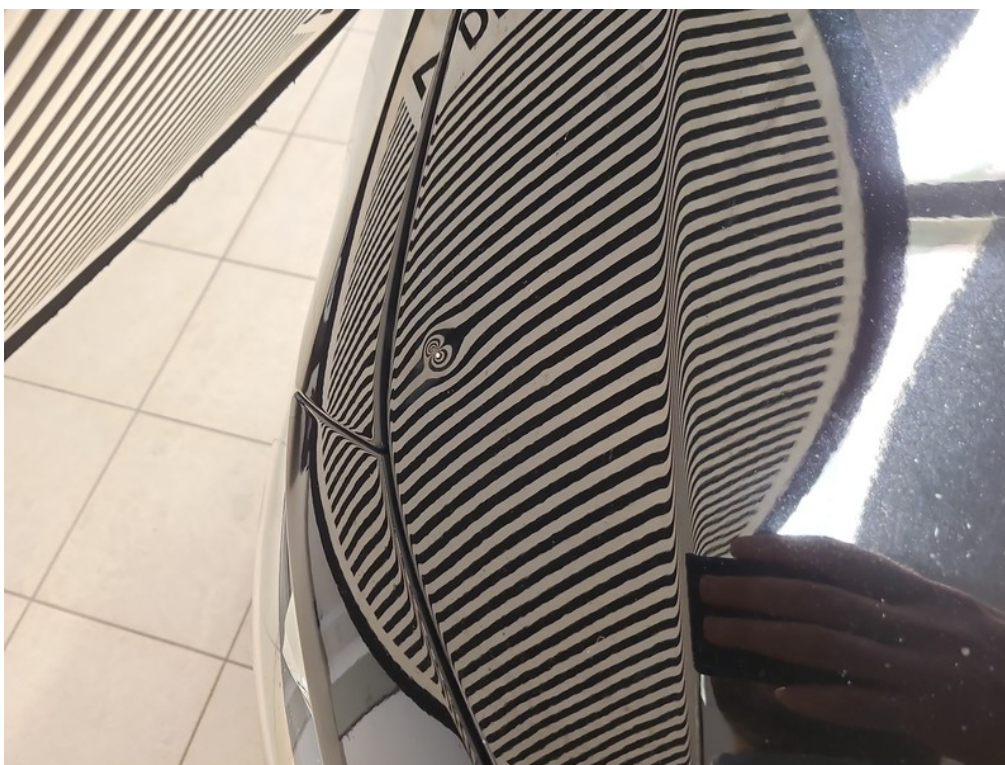

Vid' popis k poškodeniu č. 1

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1



**2 Predný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Lakovať  
 Náklady na opravu: 644,76  
 Neakceptovateľné po zľave: 451,33

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



- 3 Disk LP kola - Deformácia - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Vymeniť                      |
| Náklady na opravu:         | 428,53                       |
| Neakceptovateľné po zľave: | 299,97                       |

Poznámka:

**FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA**



Vid' popis k poškodeniu č. **3**



Vid' popis k poškodeniu č. **3**


## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**4 Dvere zadné ľavé - Škrabance - Akceptovateľné**

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
Spôsob opravy: Lakovať  
Náklady na opravu: 0,00  
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

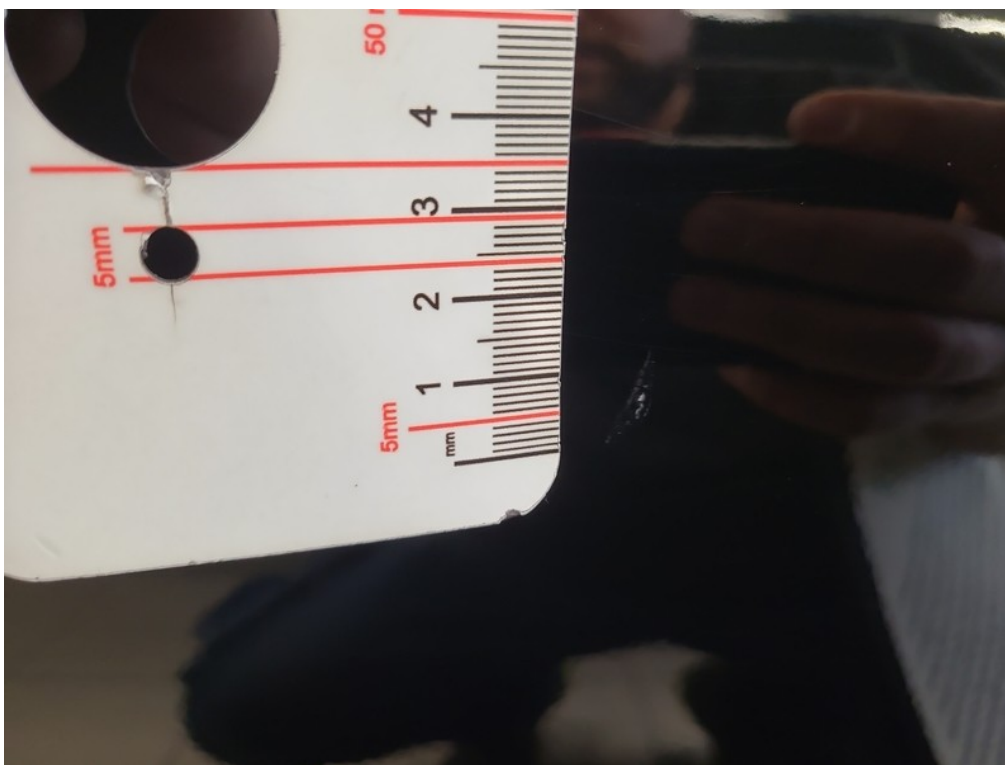

Vid' popis k poškodeniu č. 4

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 5 Disk LZ kola - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
Spôsob opravy: Vymeniť  
Náklady na opravu: 0,00  
Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 6 Veko batož.priestoru - Nálepky - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Odstrániť
Náklady na opravu:	30,00
Neakceptovateľné po zľave:	30,00

Poznámka:




### 7 Bočnica zadná pravá - Škrabance - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Lakovať
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

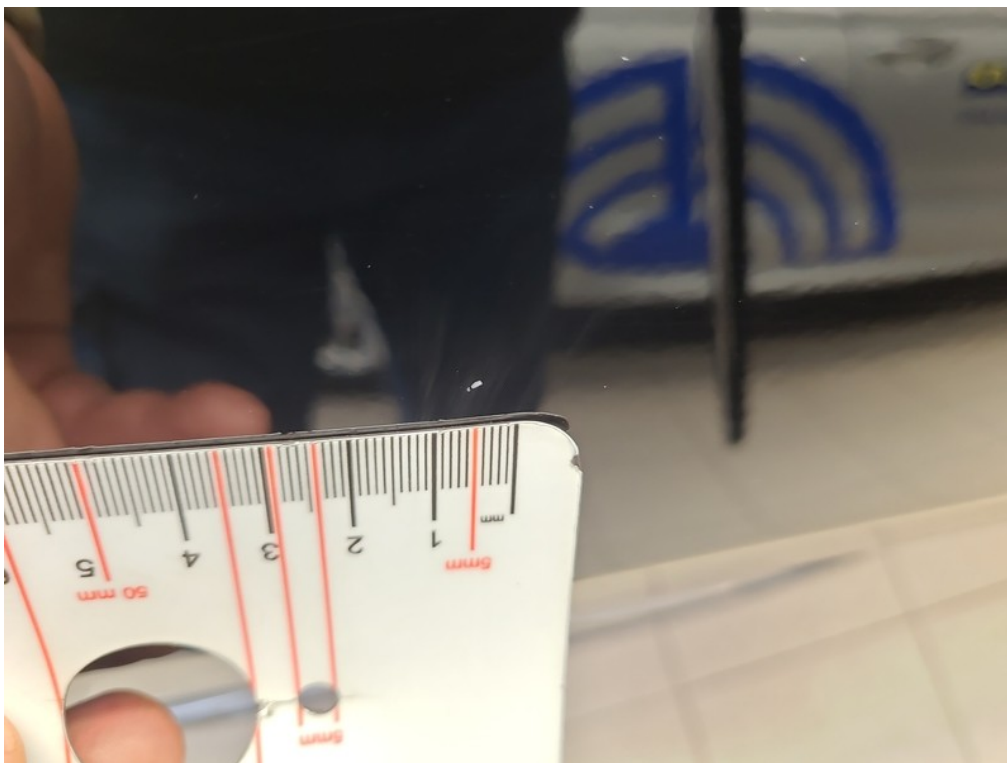

Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 **Disk PZ kola - Škrabance - Neakceptovateľné**

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Vymeniť	
Náklady na opravu:	428,53	
Neakceptovateľné po zľave:	299,97	

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 9 **Dvere predné pravé - Nálepky - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Odstrániť  
 Náklady na opravu: 30,00  
 Neakceptovateľné po zľave: 30,00

Poznámka:



- 10 **Lišta čelného skla ľavá - Škrabance - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Vymeniť  
 Náklady na opravu: 49,52  
 Neakceptovateľné po zľave: 34,66

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 11** **Blatník predný pravý - Škrabance - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Vyleštiť                     |
| Náklady na opravu:         | 30,00                        |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00                        |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 11

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



**12** **Volant - Opatrebovanie - Akceptovateľné**  
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)  
 Spôsob opravy: Vymeniť  
 Náklady na opravu: 0,00  
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka:

**FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA**



**13** **Kľúč od vozidla - Chýba - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Ostatné  
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať  
 Náklady na opravu: 600,00  
 Neakceptovateľné po zľave: 600,00

Poznámka: